





令和6年度 愛媛県被災宅地危険度判定実地訓練

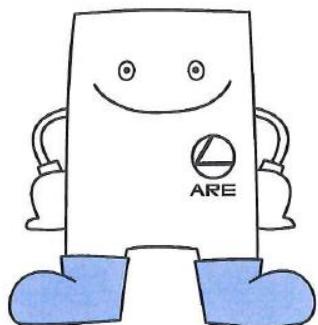


公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会
All Japan Association of Retaining-Wall Engineering

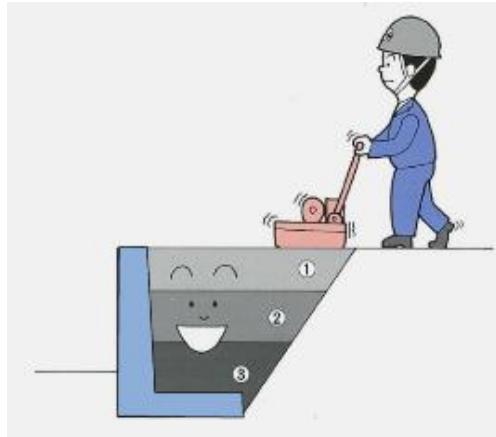

本日の内容

- (公社)全国宅地擁壁技術協会について
- 被災宅地危険度判定技術について
- 実地訓練(模擬判定)
- 質疑応答

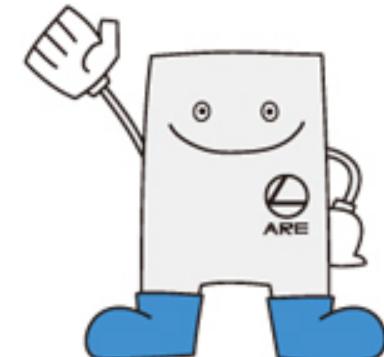

(公社)全国宅地擁壁技術協会について

【目的】

宅地擁壁の設計及び施工に関する調査研究及び技術開発を行い、その成果の普及を図ることにより、安全で良質な宅地の供給に貢献し、もって国民生活の向上に寄与する

【協会の歩み】

- 昭和61年 会員89社で全国宅地擁壁協会が発足
- 平成4年 社団法人として全国宅地擁壁技術協会が発足（189社）
- 平成7年 建設省からの依頼に基づき擁壁製造工場評定を実施
- 平成8年 阪神・淡路大震災の活動に対し建設大臣から感謝状を受章
- 平成9年 被災宅地連絡協議会が設立され事務局を担当
- 平成15年 被災宅地危険度判定士養成講習会への講師派遣を開始
- 平成17年 大臣認定擁壁製造工場認証機関第1号として登録される
- 平成24年 東日本大震災の活動に対し国土交通大臣から感謝状を受章
- 平成25年 公益社団法人に移行
- 平成25年 建設事業関係優良団体として国土交通大臣から表彰状を受章
- 平成28年 熊本地震の活動に対し国土交通大臣から感謝状を受章

(公社)全国宅地擁壁技術協会について

【事業概要】

宅地擁壁の設計及び施工に関する

調査研究及び技術開発

技術者の養成

情報資料の収集、提供

図書などの刊行、講演会の開催

宅地擁壁の所定の品質確保のための

製造工場調査・認証

被災宅地に関する活動

被災地への視察と情報収集

被災地への被災宅地危険度判定士の派遣

被災宅地危険度判定実施本部への技術者派遣

被災宅地危険度判定士養成講習会への講師派遣

の事業を行っています。

過去の大災害における主な被災宅地支援活動内容

発生災害	当協会の活動内容	感謝状の受賞
阪神・淡路大震災 (1995年1月)	兵庫県の要請により「専門住宅相談業務」及び「災害緊急傾斜地対策業務」を実施。 神戸市の要請により「被災宅地復旧臨時相談コーナーに関する専門相談員業務」を実施。	建設大臣 (1996年7月) 建設省住宅局長 (1995年10月)
新潟県中越地震 (2004年10月)	新潟県の要請により「被災宅地相談窓口相談員」を派遣。延べ23日間、110名が257件の相談に対応した。	新潟県知事 (2004年12月)
新潟県中越沖地震 (2007年7月)	新潟県の要請により「被災宅地危険度判定士」を5名派遣。「被災宅地相談窓口相談員」を派遣。延べ27日間、94名が290件の相談に対応。	柏崎市長 (2008年7月) 新潟県知事 (2007年11月)
岩手・宮城内陸地震 (2008年6月)	宮城県の要請により「被災宅地危険度判定士」を9名派遣。	
東日本大震災 (2011年3月)	宮城県の要請により「被災宅地危険度判定士」を延べ16名派遣。71か所の被災宅地危険度判定を行った。	国土交通大臣 (2012年7月) 国交省住宅局長 (2011年10月)
熊本地震 (2016年4月)	国交省の要請により支援本部の立ち上げと運営等の支援活動。 国交省の要請により「被災宅地危険度判定士」及び「被災宅地相談窓口相談員」を派遣。	国交省住宅局長 (2016年10月) 熊本県知事 (2016年7月)

被災宅地危険度判定士養成講習会

□被災宅地に関する具体的な活動

被災前



判定士養成講習会



判定士養成実地研修

被災直後



被災宅地危険度判定実施本部の支援




被災宅地危険度判定活動

被災数週間後



被災宅地相談窓口業務

□被災宅地支援活動のフロー

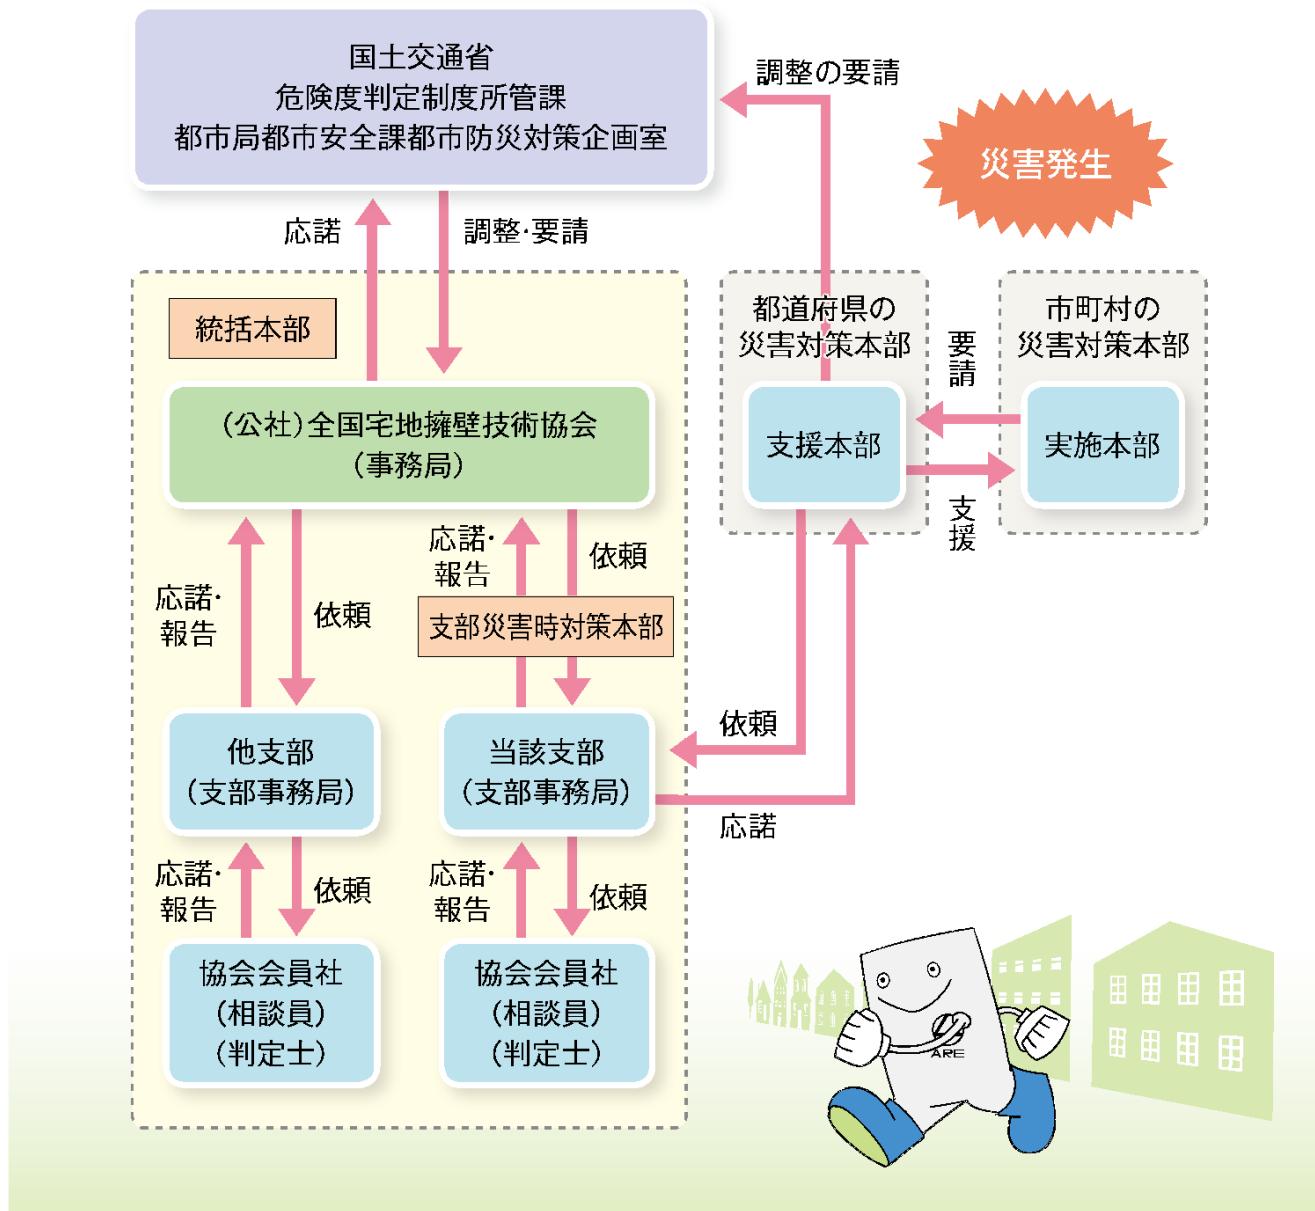

●『被災宅地危険度判定連絡協議会』の事務局は 【(公社)全国宅地擁壁技術協会】内に置かれている

被災宅地危険度判定連絡協議会



被災宅地危険度判定制度 被災宅地事例 ダウンロード 掲示板 Q & A 各都道府県等お問い合わせ・その他情報

被災宅地危険度判定制度

○被災宅地危険度判定連絡協議会とは

平成7年1月の阪神・淡路大震災での宅地災害を教訓として被災宅地危険度判定活動をより円滑かつ適切に実施するために、都道府県、政令指定都市等を会員として平成9年5月に創設された協議会です。

本協議会では、大規模災害時に宅地の危険度を迅速かつ的確に判定するため、判定方法の改善や会員相互の支援に関する調整、判定における実施体制の整備などを推進しています。



○被災宅地

災害対策本部
に被災した場所
迅速かつ的確
目的としている



被災宅地危険度判定連絡協議会とは…

被災宅地危険度判定活動をより円滑かつ適切に実施するため、都道府県及び政令市等を会員として構成された組織です。平成7年1月の阪神・淡路大震災を教訓に平成9年5月に創設されたもので、事務局は(社)全国宅地擁壁技術協会にあります。

また、広域的な災害により迅速かつ適切に対処するため、各地方公共団体ごとに相互支援等を含めた協議会体制の整備などを推進しています。

被災宅地危険度判定を行っています

被災宅地の危険度判定制度

災害対策本部が設置されるような大規模な地震または大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、審議を受けた被災宅地危険度判定士が危険度判定を実施し、被災の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全確保することを目的としています。

被災宅地危険度判定士とは・・・

被災宅地危険度判定士（以下、「宅地判定士」）は、被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の二次災害の危険度の判定を行う技術者です。主に土木、建築等の技術者で、一定の専門技術資格・経験を有し、都道府県が実施する「被災宅地危険度判定士登録会員」の推薦した後に登録した者です。

判定活動をする場合は、登録証を持参し、「被災宅地危険度判定士」と明示した桃色やヘルメットを着用しています。

判定の概要

宅地判定士を含む2~3人が1組になって、調査票等に定められた客観的な基準により、

判定結果の表示

被災宅地危険度判定の結果は、下記の3種類の判定ステッカーを見やすい場所に表示し、当該宅地の使用者・居住者だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを識別できるようになります。

また、判定ステッカーには、判定結果に基づく対応方法についての簡単な説明や二次災害防止のための处置についても明示します。なお、判定結果についての問い合わせ先もステッカーに表示しています。

危険宅地 UNSAFE	要注意 LIMITED ENTRY	調査済 INSPECTED
----------------	----------------------	------------------


危険宅地
この宅地に入ること
は危険です。

要注意宅地
この宅地に入る場合は
十分に注意してください。

調査済宅地
この宅地の被災度は
小さいと考えられます。


注意

被災宅地危険度判定技術 について

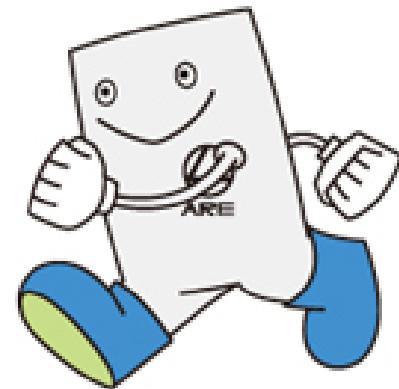

ここでの構成

- Part I : 基本事項編
- Part II : 調査票の共通事項編
- Part III : 宅地擁壁の調査票
- Part IV : 宅地・のり面の調査票
- Part V : その他

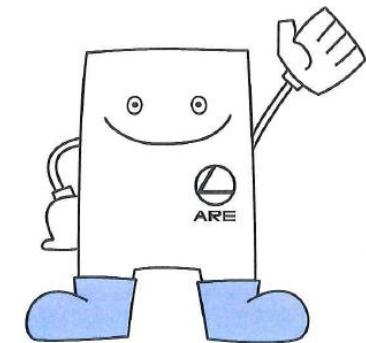

Part I : 基本事項編



- ・総則・目的
- ・適用
- ・調査の内容、
準備、実施



1. 1 目的

市町村において災害対策本部が設置される事となる規模の地震または降雨(以下「大地震等」という。)により多くの宅地が広範囲に被災した場合に**被害状況調査**及び**危険度判定**を実施し、避難等による**二次災害の軽減・防止**に資することを目的とする。

注)今後その宅地に住み続けて行くことが出来るかどうかの判定ではない

1. 2 適用

大地震等により広範囲に大規模な宅地の被害が発生した場合に、擁壁等の被害状況調査及び危険度判定を行う場合に適用する。

【調査対象施設】

- ①擁壁
- ②宅盤、切土・盛土のり面及び自然斜面
- ③排水施設
- ④その他



擁壁



宅盤



のり面



排水施設

表1-1 調査内容

項目	調査内容
調査目的	被害状況全体の把握及び危険度判定による二次災害の軽減・防止
調査対象施設	①擁壁 ②宅地地盤、切土・盛土のり面及び自然のり面 ③排水施設 ④その他
調査期間	発災後速やかに実施し、中地震では2週間程度以内、大地震では1ヶ月程度以内に終了する。
調査対象区域	被災区域全域
調査方法	目視、簡便な計測
調査結果のまとめ方	調査票による現地踏査 イ. 被害位置 ロ. 被害項目 ・沈下・ハラミ・陥没・崩壊 ・隆起・倒壊・クラック・段差 ・ガリー浸食等 ハ. 被害断面（簡易計測による寸法） 二. 変形量（簡易計測による寸法） ・沈下量・クラック幅・深さ・長さ・本数等 ホ. 危険度（大、中、小） ヘ. 緊急度（大、中、小）等
調査結果の活用（例） 〔行政対処〕	①特に緊急を要する応急措置等 イ. 避難勧告・指示 ロ. 応急措置 ②宅地造成等規制法に基づく防災措置の勧告等

注) 調査期間については、被害状況に応じて臨機応変な対応が必要である。

2. 1 調査の目的および体制

調査は、被災を受けた区域全域を対象に被害状況の概略を把握するとともに、二次災害につながる可能性のある被害を発見するために行うもので、目視できる範囲の箇所を緊急的に調査する。

調査チームの構成は、**被災宅地危険度判定士を含む3～4名程度**を標準とする。

被災宅地危険度判定士を含む3～4人が1組になって、**調査票等の定められた客観的な基準**により、目視できる範囲の箇所について**被害状況を調査**し、その結果をもとに**危険度を判定**します。

その際、危険と思われる宅地には立ち入らないで調査することもあります。



①被害状況確認(擁壁)



②被害状況確認(宅盤)



③被害状況の詳細調査



④調査結果の掲示

表2-1 調査に必要な機器・用具

区分	判定資機材	準備者			備考
		依頼側	派遣側	判定士	
A 最 低 必 要 な も の	★ 認定登録証				
	★ 腕章				
	★ 判定調査票				
	★ 判定ステッカー（ビニール被覆）				
	★ 判定マニュアル・手引				
	★ ヘルメット用シール ヘルメット				
	住宅地図（コピー可）				分散保管
	筆記用具（赤・黒マーカー供）				
	バインダー（下敷き）				
	※ バインダーが入るビニール袋				
	スラントルール（勾配儀）				
	ガムテープ（布製）				
	針金ピン（手引P9参照）				
	※ 雨具				
	※ 防寒具（ジャンパー、ミニカイロ）				
	※ 水筒				
	※ マスク				
	デジタルカメラ（電池、記録用カード）				
	黒板（ホワイトボード、ボール紙等）				
	コンベックス（巻尺）				
	懐中電灯				
	軍手				
	ナップサック				
	はさみ、のり				
	携帯電話				
	パソコン、CD-ROM				
	クラックスケール				
	ポール				
	テープロッド（リボンテープ）				
	ホイッスル				

2. 4 調査の実施

擁壁・のり面等の被災状況調査を行い
⇒ 被害の範囲、被害概況等を白図と調査票に記入

(1) 拥壁の被害状況調査

擁壁の被害状況を把握するためには、図2-1に示す経路で調査する。
これは一般的な調査経路であり、擁壁の被害状況形態により臨機応変に対応し、**二次災害に遭わないように注意すること。**

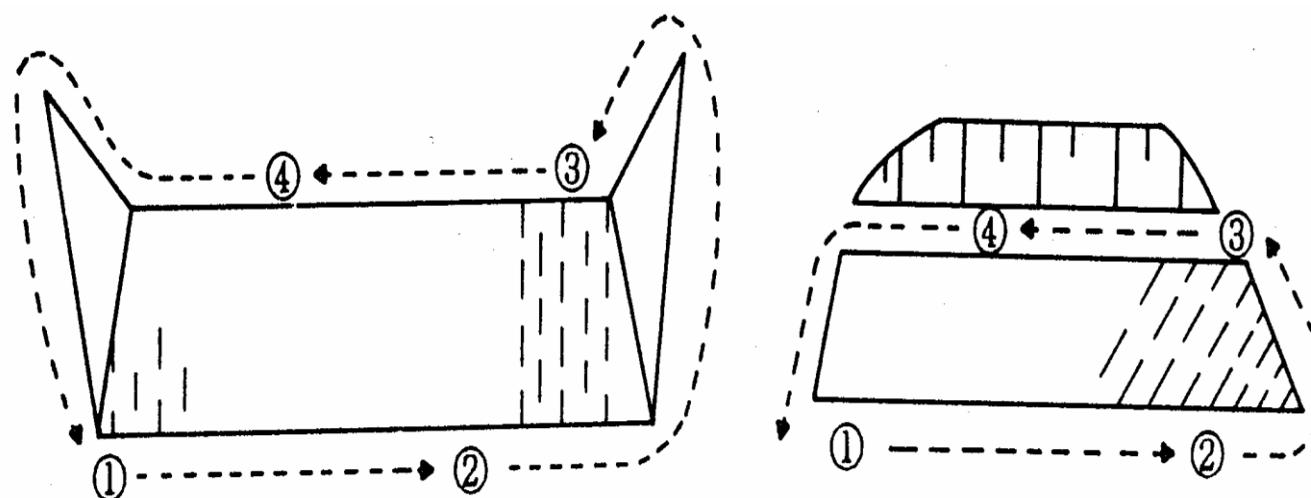


図2-1 拥壁の被害状況調査経路

(2)のり面の被害状況調査


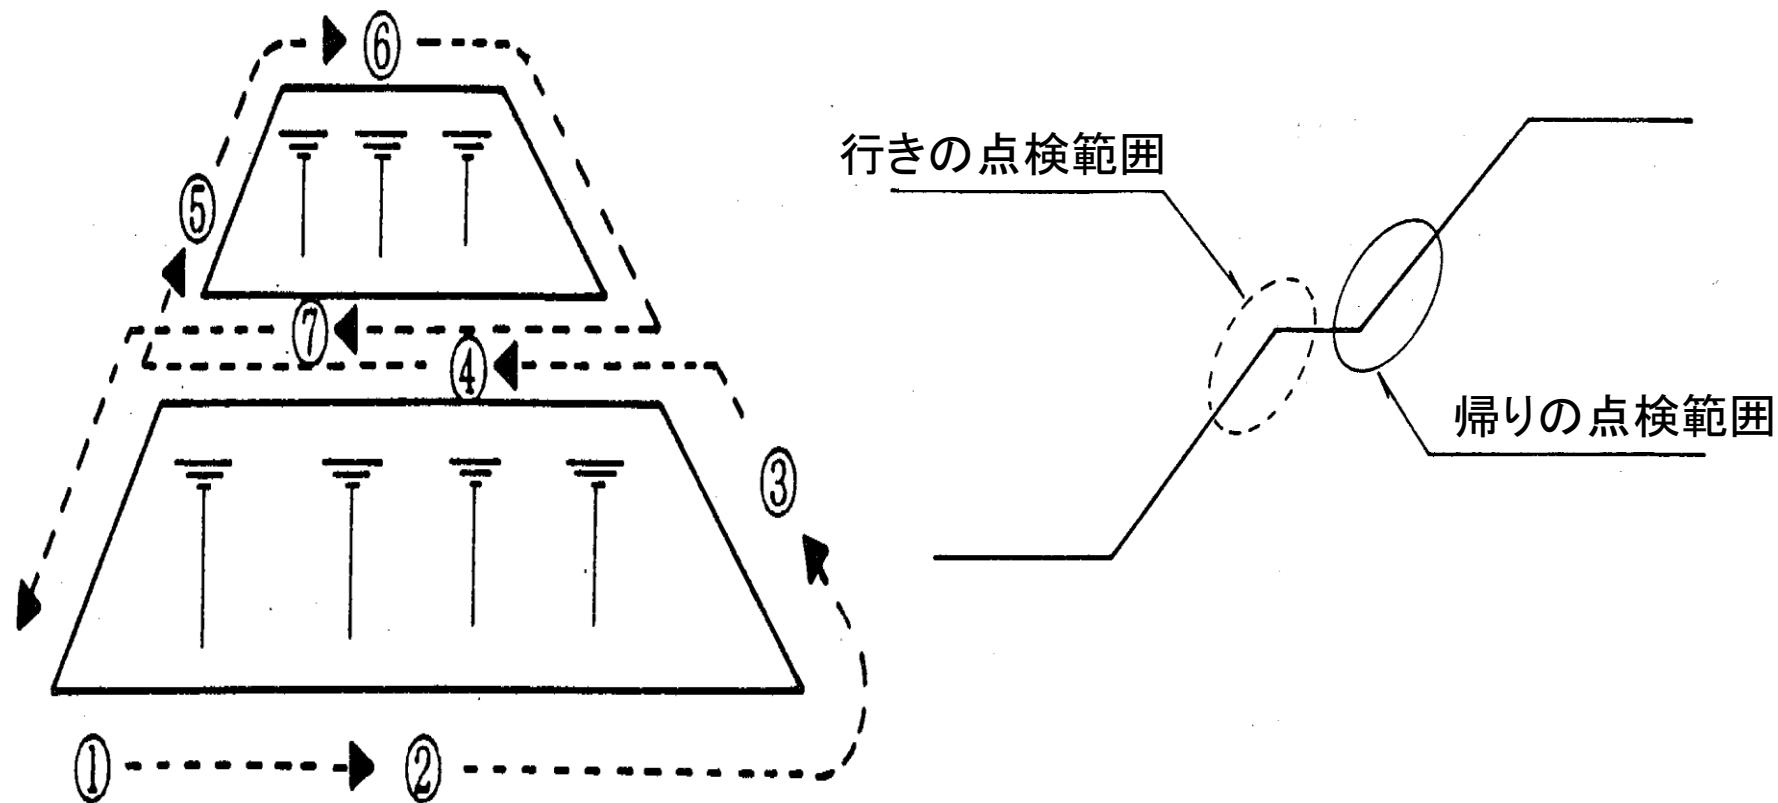


図2-2 のり面の被害状況調査経路

(3) 排水施設の被害状況調査

表面排水工

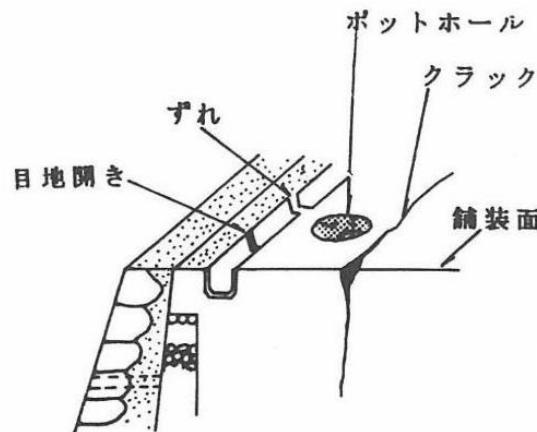

背面排水工


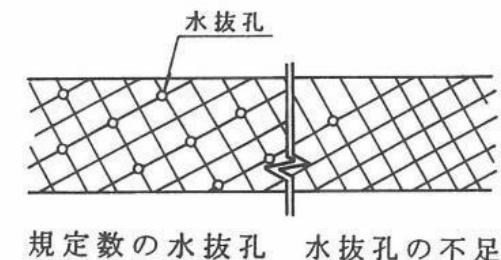


図2-3 表面排水施設の被害状況例

図2-4 水抜穴の被害状況例

Part II：調査票の共通事項編

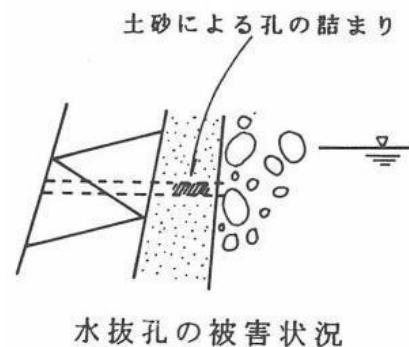

- 調査票の原則
- 記入欄
- 記入方法

H20岩手・宮城内陸地震被災宅地危険度判定実施状況

1. 被害状況調査－危険度判定票の原則

- ① 被災宅地1宅地に1枚の調査票
- ② 同一宅地において複数の被災は、調査票を複数作成し、共通事項は省略可
- ③ 無被害の場合は「簡易記録」として被災状況図、採点は省略可(全景写真のみ撮影する)
- ④ 調査票への記入は現地踏査時に行う
- ⑤ 記入者は調査班ごとに決めておく
- ⑥ 整理は、調査班において相互確認
- ⑦ 調査票を基に結果一覧表を作成

調査票の例

手引き-20

(様式-1) 塙壁被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 ○年 ○月 ○日 ○時	調査番号	A-2																																																																							
被害発生場所		○○都道府県 ○○ 市郡 ○○ 区町村 ○○ 地域 団地 I 丁目 2 番 3 号																																																																									
所有者・管理者氏名 所有者・管理者の連絡先		内山 二郎 記入者氏名 判定 太一 TEL: 0987-65-4321 携帯電話 居住者への説明 □済 □未了 TEL: 012-345-6789 □居住者不在 □老人独居住宅																																																																									
<p style="text-align: center;"><被災状況図></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.クラック</td> <td style="width: 10%;">2.水平移動</td> <td style="width: 10%;">3-1.不同沈下</td> <td style="width: 10%;">3-2.目地の開き</td> <td style="width: 10%;">4.ハラミ</td> <td style="width: 10%;">5-1.傾斜</td> <td style="width: 10%;">5-2.倒壊</td> <td style="width: 10%;">6.擁壁の折損</td> <td style="width: 10%;">7.崩壊</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">8.張出し床版付擁壁の支柱の損傷</td> <td colspan="3">9.基礎及び基礎地盤の被害</td> <td colspan="3">10.排水施設の変状</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <p>※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かれるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p>[平面図]</p> </td> <td colspan="4"> <p>[断面図]</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">被災写真の有無</td> <td colspan="3">□無 <input checked="" type="checkbox"/>有 [A-Z ①~⑩]</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">特記事項</td> <td colspan="7">家屋が塙壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。</td> </tr> </table>					1.クラック	2.水平移動	3-1.不同沈下	3-2.目地の開き	4.ハラミ	5-1.傾斜	5-2.倒壊	6.擁壁の折損	7.崩壊										8.張出し床版付擁壁の支柱の損傷			9.基礎及び基礎地盤の被害			10.排水施設の変状												<p>※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かれるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。</p>									<p>[平面図]</p>					<p>[断面図]</p>				被災写真の有無		□無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 [A-Z ①~⑩]						特記事項		家屋が塙壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。						
1.クラック	2.水平移動	3-1.不同沈下	3-2.目地の開き	4.ハラミ	5-1.傾斜	5-2.倒壊	6.擁壁の折損	7.崩壊																																																																			
8.張出し床版付擁壁の支柱の損傷			9.基礎及び基礎地盤の被害			10.排水施設の変状																																																																					
<p>※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かれるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。</p>																																																																											
<p>[平面図]</p>					<p>[断面図]</p>																																																																						
被災写真の有無		□無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 [A-Z ①~⑩]																																																																									
特記事項		家屋が塙壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。																																																																									

被災宅地危険度判定士養成講習会


調査票		調査日時	○年 ○月 ○日	○時	調査番号	A-2
		地震名又は降雨災害名	○○地震			
被害発生場所	○○都道府県 ○○ 市郡 ○○ 区町村					
	○○ 地区 団地 1 丁目 2 番 3 号					
所有者・管理者氏名	内山 二郎	記入者氏名	判定 太一	TEL: 0987-65-4321		
所有者・管理者の連絡先	携帯電話 TEL: 012-345-6789	居住者への説明	<input checked="" type="checkbox"/> 済	<input type="checkbox"/> 未了	<input type="checkbox"/> 居住者不在	<input type="checkbox"/> 老人独居住宅

調査票の例


(様式-1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 ○年 ○月 ○日 ○時	調査番号 A-2
		地震名又は降雨災害名 ○○地震	
被害発生場所	○○都道府県 ○○ 市郡 ○○ 区町村 ○○ 地区 団地 1 丁目 2 番 3 号		
所有者・管理者氏名	内山 二郎	記入者氏名 判定 太一	TEL: 0987-65-4321
所有者・管理者の連絡先	携帯電話 TEL: 012-345-6789	居住者への説明	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/> 居住者不在 <input type="checkbox"/> 老人独居住宅

<被災状況図>					応急措置 <input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/> 被災無 <input type="checkbox"/> 簡易記録			
1.クラック	2.水平移動	3.不同沈下	3.2.日地の開き	4.ハラミ	5-1.傾斜	5-2.倒壊	6.擁壁の折損	7.崩壊
8.張出し床版付擁壁の損傷	9.基礎及び基礎地盤の被害	10.排水施設の変状	建物・道路との位置関係(基礎点)					
※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。								

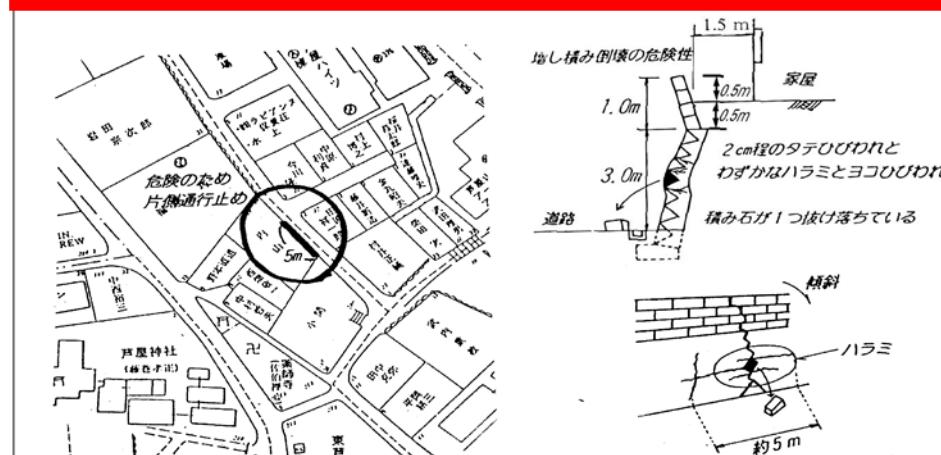

[平面図]

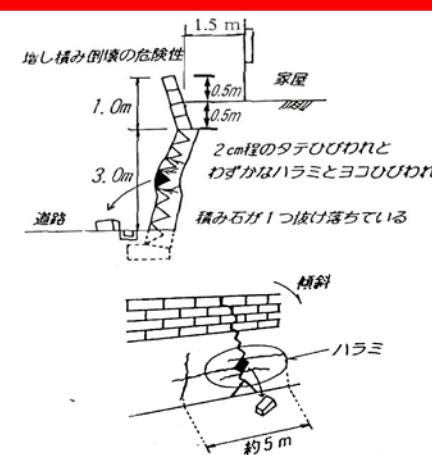

[断面図]

被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有一写真番号 [A-Z ①~⑩]
特記事項	家屋が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。

被災状況図の記入

手引き－20 擁壁(様式－1)

<被災状況図>									応急措置	<input type="checkbox"/> 済	<input type="checkbox"/> 未了
									<input type="checkbox"/> 被災無	<input type="checkbox"/> 簡易記録	
1.クラック	2.水平移動	3- 1.不同沈下	3- 2.目地の開き	4.ハラミ	5- 1.傾斜	5- 2.倒壊	6.擁壁の折損	7.崩壊			
8.張出し床版付擁壁の支柱の損傷	9.基礎及び基礎地盤の被害	10.排水施設の変状							建物・道路との位置関係(基礎点)		
									影響範囲外(B)	影響範囲(A)	影響範囲外(B)
										1.OH	1.7H
※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。											

手引き－24 宅地地盤・のり面自然斜面(様式－2)


<被災状況図>					のり面・自然斜面				応急措置	<input type="checkbox"/> 済	<input type="checkbox"/> 未了
									<input type="checkbox"/> 被災無	<input type="checkbox"/> 簡易記録	
宅地地盤					のり面・自然斜面						
1.クラック	2.陥没	3.沈下	4.段差	5.隆起	1.クラック	2- 1.ハラミ	2- 2.盤ふくれ	3.ガリー浸食	4- 1.滑落	4- 2.崩壊	
5.のり面保護工変状	6.排水施設の変状										
※宅地地盤・宅地のり面で簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。											

調査票の例

(様式-1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 ○年 ○月 ○日 ○時	調査番号 A-2				
		地震名又は降雨災害名 ○○地震					
被害発生場所	○○都道府県 ○○ 市郡 ○○ 区町村 ○○ 地区 団地 1 丁目 2 番 3 号						
所有者・管理者氏名	内山 二郎	記入者氏名	判定 太一 TEL: 0987-65-4321				
所有者・管理者の連絡先	携帯電話 TEL: 012-345-6789	居住者への説明	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/> 居住者不在 <input type="checkbox"/> 老人独居住宅				
<被災状況図>			応急措置 <input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/> 被災無 <input type="checkbox"/> 簡易記録				
1.クラック	2.水平移動	3.不同沈下	4.ハラミ	5-1.傾斜	5-2.倒壊	6.擁壁の折損	7.崩壊
8.張出し床版付擁壁の柱の損傷	9.基礎及び基礎地盤の被害	10.排水施設の変状	建物・道路との位置関係(基礎点)				

※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。
ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。

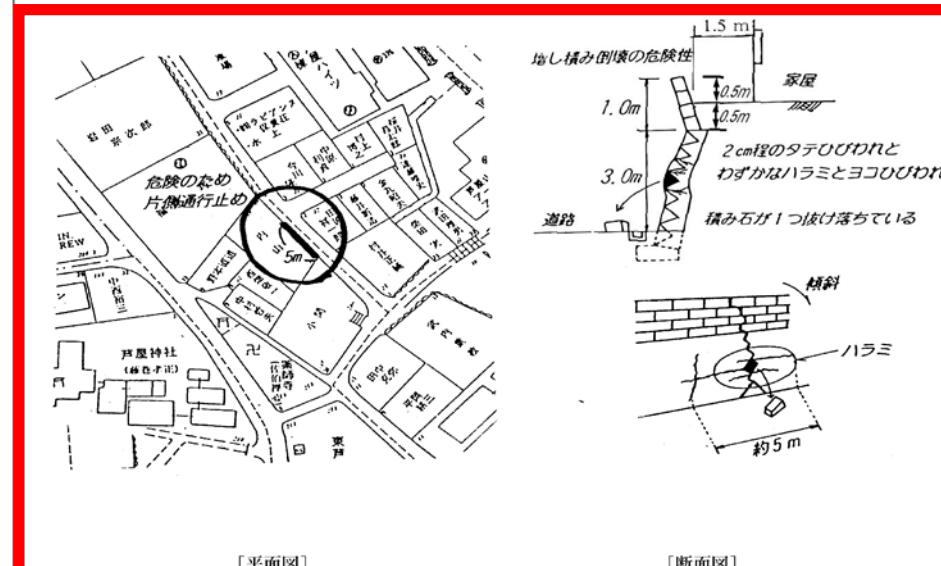

被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有一写真番号 [A-Z ①~⑩]
特記事項	家屋が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。

被災状況図の記入

断面図

高さ、幅の規模を記入。
延長(奥行き)も記入
するとよい。
数字はしっかりと書く。

平面図

住宅地図は、尺度を
持っているが、
手書きの場合は、概略
の延長が分かるように
記入する。

調査票の例

(様式-1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 ○年 ○月 ○日 ○時	調査番号 A-2															
		地震名又は降雨災害名 ○○地震																
被害発生場所	○○都道府県 ○○ 市郡 ○○ 区町村 ○○ 地区 団地 1 丁目 2 番 3 号																	
所有者・管理者氏名	内山 二郎	記入者氏名	判定 太一 TEL: 0987-65-4321															
所有者・管理者の連絡先	携帯電話 TEL: 012-345-6789	居住者への説明	<input checked="" type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/> 居住者不在 <input type="checkbox"/> 老人独居住宅															
<被災状況図>			応急措置 <input type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/> 被災無 <input type="checkbox"/> 簡易記録															
1.クラック	2.水平移動	3.不同沈下	4.ハラミ	5-1.傾斜	5-2.倒壊	6.擁壁の折損	7.崩壊											
8.張出し床版付擁壁の柱の損傷	9.基礎及び基礎地盤の被害	10.排水施設の変状	建物・道路との位置関係(基礎点)															
			<p>影響範囲外(A) 影響範囲(B) 1.OH 1.7H</p>															
<small>※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。</small>																		
<p>危険のため片側通行止め</p>				<p>増し積み倒壊の危険性 1.5 m 1.0m 0.5m 0.5m 家屋 2 cm程のタテひびわれと わざかなハラミとヨコひびわれ 3.0m 道路 積み石が1つ抜け落ちている 傾斜 ハラミ 約5m</p>														
[平面図]				[断面図]														
<table border="1"> <tr> <td>被災写真の有無</td> <td><input type="checkbox"/>無</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>有一写真番号 [A-Z ①~⑩]</td> </tr> <tr> <td>特記事項</td> <td colspan="7"> 家屋が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。 </td> </tr> </table>								被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有一写真番号 [A-Z ①~⑩]	特記事項	家屋が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。						
被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有一写真番号 [A-Z ①~⑩]																
特記事項	家屋が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。																	

Part III：宅地擁壁の調査票


- ・擁壁の調査全般
- ・適用
- ・調査の内容、準備、実施




H21中国・九州北部豪雨の擁壁群の崩壊

簡易記録の採否は
実施本部が判断

危険度を判定

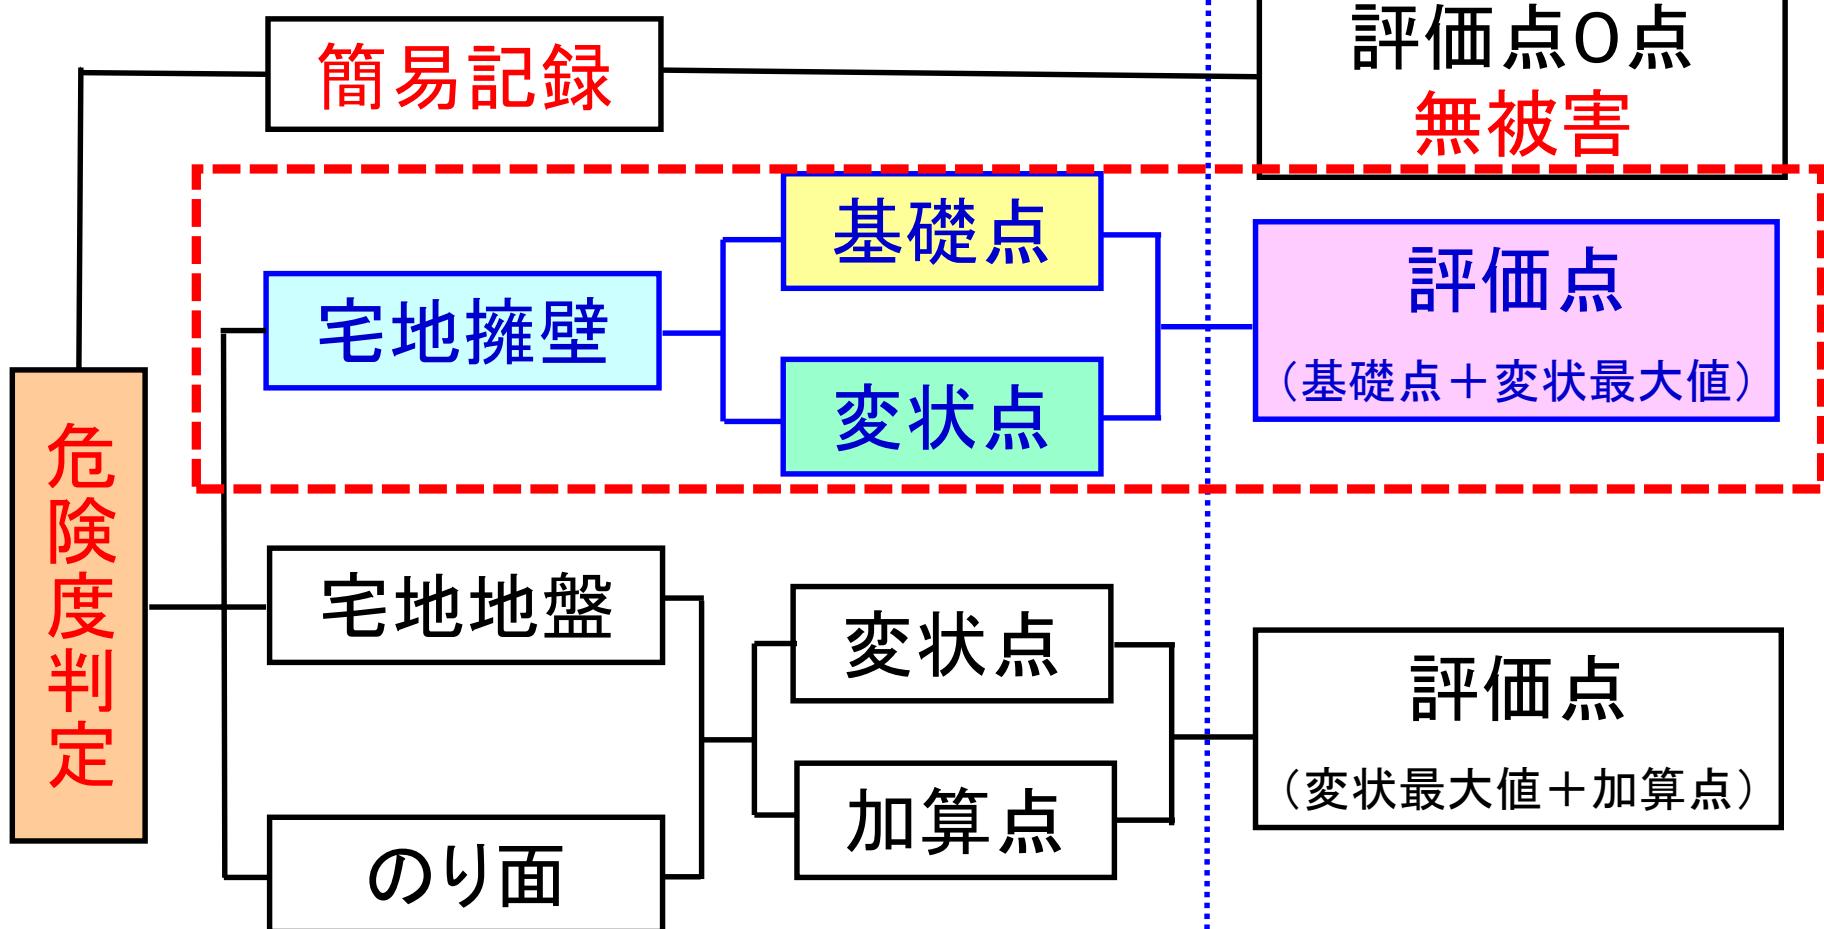

宅地擁壁の危険度判定フロー

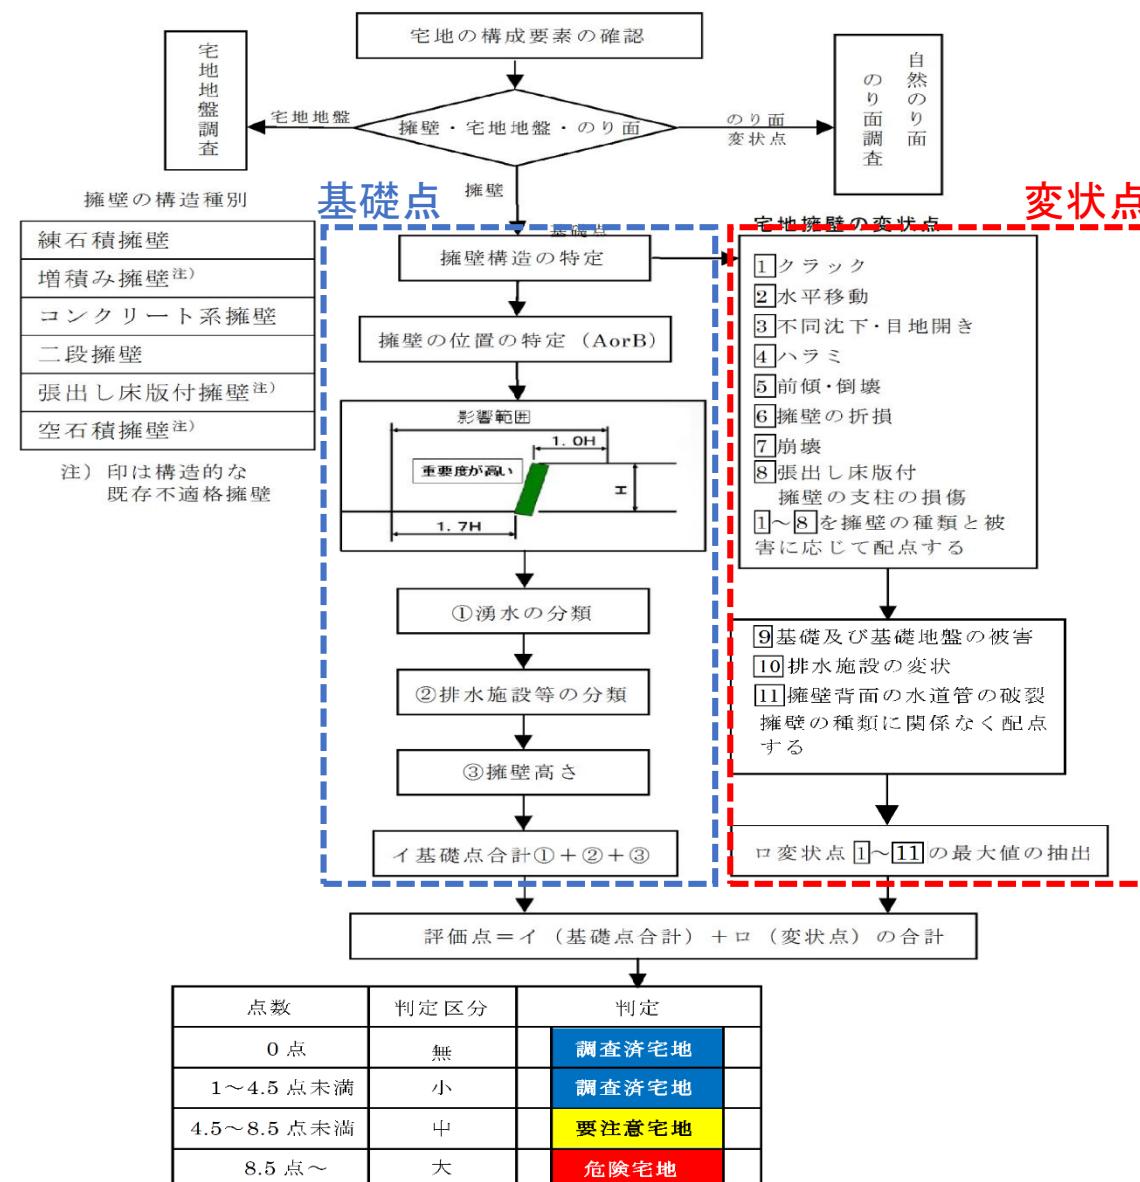

被災宅地危険度判定士養成講習会

宅地擁壁の調査表

手引きー14、15

(様式-1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時	年	月	日	時	調査番号					
		地盤名又は降雨災害名										
被害発生場所	都道府県			市郡		区町村						
	地区・団地			丁目		番号						
所有者・管理者氏名	記入者氏名			TEL:								
所有者・管理者の連絡先	TEL:			居住者への説明		□済 □未了						
						□居住者不在	□老人独居住宅					
<被災状況図>							応急措置	□済 □未了				
							□被災無	□簡易記録				
1.クラック	2.水平移動	3.1.不同沈下	3.2.目地の開き	4.ハラミ	5.1.傾斜	5.2.倒壊	6.擁壁の折損	7.崩壊	8.剥離し断面付箇所の柱の損傷	9.基礎及び基礎地盤の被害	10.排水施設の変状	
※該頁只印字する場合は、被災状況図は収納する上ができます。										建物・道路との位置関係(基礎点)		
										影響範囲内(B)	影響範囲外(A)	影響範囲外(B)
										1.0m		

※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる

ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する

〔Kaitiay〕

「斯密」

被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有一写真番号 []
---------	----------------------------	-------------------------------------

擁壁の基礎的条件	擁壁の基礎的種類	□山道T型	□重力式	□増積み擁壁	増積部分	m 増設高	m
		□もたれ式	□その他		擁壁部分		
擁壁の基礎的条件	□コンクリート系擁壁	□場所打ち	□プレキャスト	□段脚壁	上溜	m ; 下溜高	m
	□石積み擁壁	□間地石	□コンクリートブロック		下溜		
	□その他の			□設置条件	上部高		m ; 下溜高
	□空石積擁壁	□玉石積	□くずれ石積		□削出し用石積擁壁	□その他の	
		□間地石		□切土・盛土	擁壁の設置条件	□切土・盛土	□被削弱地盤上□他□不明
		□その他			擁壁の設置条件	度 又は ((:)

基礎点	改修		二重防護壁に劣る部分の割合						二重防護壁に優れる部分の割合					
	①湧水		0			0			0			0		
	涌濁		04			02			05			01		
	にじみ出し、波打		08			08			0			0		
	水抜孔有、天端排水溝有、表面水の洗透阻止		0			0			04			02		
	水抜孔有、天端は表面水が透過しやすす		04			08			08			04		
	水抜孔無、あっても数・寸法が不適当		08			08			0			0		
	1箇所	lm	0			0			02			01		
	lm < H ≤ 3m		02			02			04			02		
	3m < H ≤ 4m		04			04			06			03		
③高さ	4m < H ≤ 5m		06			06			08			04		
	5m < H		08			08			0			0		
区分	深度		小						中					
	擁壁種類		コブ		練積	増積	2段	張出	空積	コブ		練積	増積	2段
	1 クラック		1	2	3	4	5	6	7	25	35	4	5	7
	2 水抜移動		2	25	35	4	6	6	6	35	4	45	5	7
	3 不陥没下・目地の開き		3	35	4	5	7	7	7	45	5	6	7	9
	4 ハミ		4	5	5	6	8	8	8	6	7	8	9	10
	5 傾斜・倒壊		5	55	6	7	8	8	8	7	8	9	10	10
	6 掘削の取扱		6	65	7	8	9	9	9	7	8	9	10	10
	7 前縫		9	9	10	10	8	10	10	10	10	9	10	10
	8 強り出し実床板(鋼板)の支保		9	9	10	10	8	10	10	9	9	10	10	10

点	9 基礎及び基礎地盤の被害		10	
	10 排水施設の変状	3	5	7
	11 壁面背面の木道管等破損		10	
	項目/規模	小	中	大
	1 クラック(崩壊)	2mm未溝のクラックはあるが、機能上の支障なしコンクリート系擁壁の場合2mm未溝。	2mm～20mm未溝 (コンクリート系擁壁の場合 2mm～5mm未溝)	20mm以上 (コンクリート系擁壁の場合 5mm以上)
	2 水平移動 (傾斜地盤前後のずれ)	5mm未溝の間隔変位がある。	5mm～50mm未溝の間隔変位がある	50mm以上の間隔変位がある
	3 不均一地・目地の開き (上地下・左右の開き)	5mm未溝の目地上下のすれ又は目地の開きがある。	5mm～50mm未溝の目地の上下のすれ又は目地の開きがある。	50mm以上の目地の上下のすれ又は目地の開きがあり、浮動、軋動のおそれがある。
	4 ハラミ (センシングラック・ずれ・中抜け)	小規模のハラミ及び中抜け(積石 1～2個抜け落ちる)。	宅地地盤にテラス・クラック無し 円弧すべりの有無あり。 擁壁が前面地盤に対し垂直以下。(コンクリート系擁壁の場合 天端 70mm未溝の斜面)	宅地地盤にテラス・クラック有り 円弧すべりの有無有り。 擁壁が前面・側面してその機能を失っているもの。
	5 破損・倒壊			
	6 擾壁の取扱	クラックを境にわざかに角度をしている。 (コンクリート系擁壁の場合クラックを境にわざかに前傾している。)	クラックを境に明らかに角度をなしており、接合がありません。嵌込式コンクリートを見る。(コンクリート系擁壁の場合クラックを境に前方に傾斜している。)	一見して人であると判するもの。(コンクリート系擁壁の場合はクラックを境に前傾している。人は、1mmでも剪断破壊があり後傾している。)
	7 崩壊	中間引ひから「」が浮っている。	基盤部を残して浮っている。	機能を喪たしていない。
	8 引り出し床板付擁壁の支柱の損傷	支柱にひびが入っている。	支柱のコンクリートがはがれて鉄筋が見えている。	支柱の剪断破壊。
	9 基礎及び基礎地盤の被害	大規模な凹下やクラックが生じている。		
	10 排水施設の変状	天端排水溝すれあり、欠損がある。又は天端背面、排水面にクラックが見られる。	左にえ加え擁壁のクラック又は目地からの湧水がある。	水抜孔の詰まり、破損があり、排水機能が失われている。

11 塗装面の水道管等破裂	破裂して水が漏出している。	
被害の判定値	基礎点 + 被害点 = 点	☆被害程度の点数と危険度判定☆ 無被害： 0 点(防災上問題なし) 小被害： 1～4.5点未満(当面は防災上問題なし) 中被害： 4.5点～8.5点未満 (制限付き立入、進行していくれば避難)
危険度判定	□大 □中 □小 □無	大被害： 8.5点～(危険、要避難、立入禁止)
所見記入者の意見	緊急 □大 □中 □小 低人の見目 □有 □無	(人命・財産・交通の3点を判定基準とする。 △無被害の場合は記載なし) △判断不可□小 (備考)

擁壁の基礎的条件と基礎点

擁壁の基礎的条件	擁壁の種類	□L(逆T)型 □重力式 □もたれ式 □その他		□増積み擁壁	増積部分[]	全擁壁高 m 増設高 m
		□コンクリート系擁壁	□場所打ち □プレキャスト		擁壁部分[]	
		□練石積擁壁		□二段擁壁	上部[]	
		□空石積擁壁	□玉石積 □くずれ石積 □間地石 □その他[]	□張出し床版付擁壁 擁壁の設置条件	下部[] 上部高 m ; 下部高 m	
				擁壁の勾配	□その他[] □切土・盛土境 □軟弱地盤上 □他 □不明 度 又は (1 :)	
基礎点	①湧水	乾燥		□影響範囲に建物または道路がある	□影響範囲に建物または道路がない(B)	
		湿潤		0	0	
		にじみ出し、流出		0.4	0.2	
	②排水施設	水抜孔有、天端排水溝有、表面水の浸透阻止		0.8	0.4	
		水抜孔有、天端は表面水が浸透しやすい		0	0	
		水抜孔無、あっても数・寸法が不適当		0.4	0.2	
	③高さ	水抜孔無、あっても数・寸法が不適当		0.8	0.4	
		H≤1m		0	0	
		1m < H ≤ 3m		0.2	0.1	
		3m < H ≤ 4m		0.4	0.2	
		4m < H ≤ 5m		0.6	0.3	
		5m < H		0.8	0.4	


基礎点計
①+②+③

擁壁の種類を特定する。

①	練石積	
②	増積み	
③	コンクリート系 (プレキャスト含む)	
④	二段	
⑤	張出し床版付	
⑥	空石積	

注) ②④⑤⑥は既存不適格擁壁

練石積

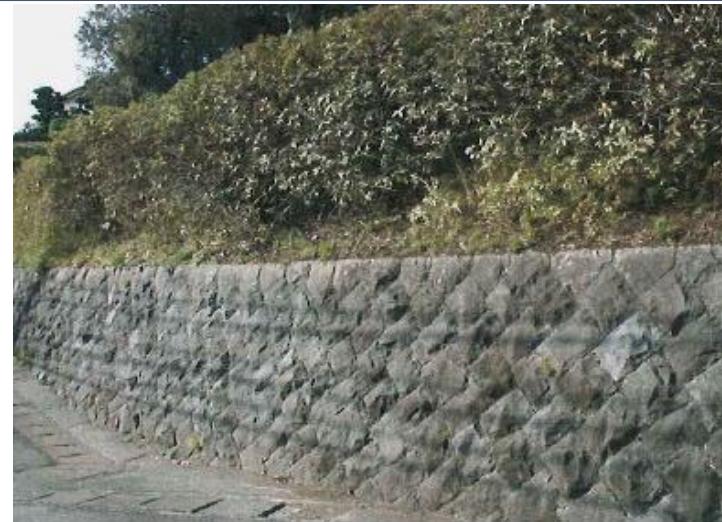

増積み



＜既存不適格擁壁＞




コンクリート系(プレキャストを含む)




二段

＜既存不適格擁壁＞

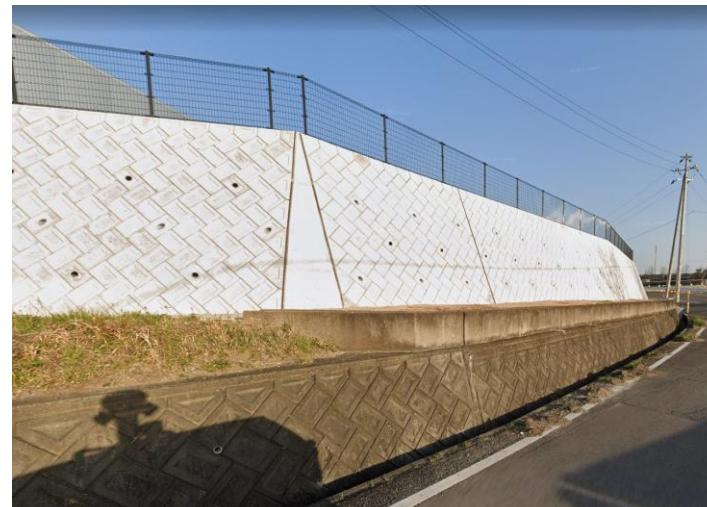

張出し床版付

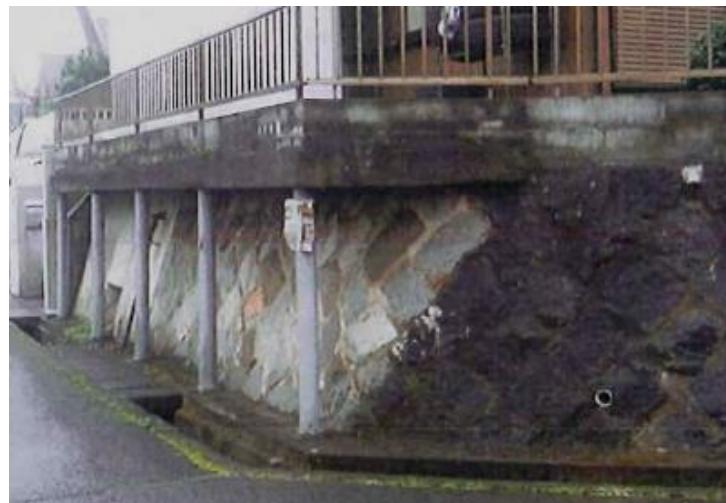

<既存不適格擁壁>



空石積



<既存不適格擁壁>



被災宅地危険度判定士養成講習会

宅地擁壁の調査表

手引き－14、15

(様式－1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票	調査日時	年	月	日	時	調査番号	
	地震名又は降雨災害名						
被害発生場所	都道府県					市 郡	区町村
	地区 地図					丁目	番 号
所有者・管理者氏名			記入者氏名	TEL:			
所有者・管理者の連絡先			居住者への説明	□済	□未了	□居住者不在 □老人独居住宅	
<被災状況図>						応急措置	□済 □未了 □被災無 □簡易記録
1.クラック	2.水平移動	3.不同沈下	4.2日地の開き	5.傾斜	6.擁壁の折損	7.崩壊	
8.張り出し床板付鋼管の支柱の損傷	9.基礎及び基礎地盤の被害	10.排水施設の変状					
建物・道路との位置関係(基礎点)						影響範囲(左) 影響範囲(A) 影響範囲(右)	
						1.0m	
						1.7m	

※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。

ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。

[平面図]

[断面図]

被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有一写真番号
特記事項		

擁壁の基礎的条件	コンクリート系擁壁	□L型T型	□重力式	増積み擁壁	増積部分	J
		□もたれ式	□その他		擁壁部分	
	コンクリートブロック	□場所打ち	□ブレキヤスト	二段擁壁	全擁壁高	m 増設高 m
		□間代石	□コンクリートブロック		上部	
	石積擁壁	□その他			下部	
		□玉石積	□くずれ石積		上部高	m；下部高 m
	空石積擁壁	□開石地		照山し用付属機器	□その他	
		□その他の			擁壁の設置条件	□切上、盛土段 □被災地盤上 □他 □不明
		□その他の			△傾きの有無	
					△傾きの有無	

基 础 点	影響範囲に建物または道路がある		影響範囲に建物または道路がない		基礎点計 ①+②+③
	①湧水	②排水施設	③高さ	④	
	乾燥	0	0	0	
	過溝	0.4	0.2	0.4	
	にじみ出し、淀出	0.8	0.4	0.8	
	水抜孔有、天端排水溝有、表面水の浸透阻止	0	0	0	
	水抜孔有、天端は表面水が浸透しやすい	0.4	0.2	0.4	
	水抜孔無、あっても数・寸法が不適当	0.8	0.4	0.8	
	1.5m	0	0	0	
	1m < H ≤ 3m	0.2	0.1	0.2	
	3m < H ≤ 4m	0.4	0.2	0.4	
	4m < H ≤ 5m	0.6	0.3	0.6	
	5m < H	0.8	0.4	0.8	


変状点の程度	種類	小		中		大		柱	
		コンクリート擁壁	鋼管擁壁	コンクリート擁壁	鋼管擁壁	コンクリート擁壁	鋼管擁壁		
1.クラック	1.クラック	1	2	3	4	5	6	7	8
2.水平移動	2.水平移動	2	25	35	4	6	7	45	5
3.不同沈下・目地の開き	3.不同沈下・目地の開き	3	35	4	5	7	45	5	55
4.ハラミ	4.ハラミ	4	5	6	8	8	6	7	9
5.傾斜・倒壊	5.傾斜・倒壊	5	55	6	7	8	7	8	10
6.擁壁の折損	6.擁壁の折損	6	65	7	8	9	7	8	10
7.崩壊	7.崩壊	7	9	9	10	10	8	10	10
8.張り出し床板付鋼管の支柱の損傷	8.張り出し床板付鋼管の支柱の損傷	8	9	9	10	10	9	10	10
9.基礎及び基礎地盤の被害	9.基礎及び基礎地盤の被害								
10.排水施設の変状	10.排水施設の変状			3		5		7	
11.擁壁背面の水管等破綻	11.擁壁背面の水管等破綻					10			


被災の判定値	基礎点 + 被害点		☆被害判定の点数と危険度判定☆	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	点
※共害点に付点の総点数を加えた点数				
※無被害の場合は基礎・被害点の記載無し				
所員(見立者の名前)	監査役	□大	□中	□小
※無被害の場合は記載無し	抵人の見込	□有	□無	判断不可なし

擁壁の基礎的条件と基礎点

擁壁の基礎的条件	擁壁の種類	<input type="checkbox"/> L(逆T)型	<input type="checkbox"/> 重力式	<input type="checkbox"/> 増積み擁壁	増積部分[擁壁部分[全擁壁高 m 増設高 m
		<input type="checkbox"/> コンクリート系擁壁	<input type="checkbox"/> もたれ式 <input type="checkbox"/> その他		
		<input type="checkbox"/> 場所打ち	<input type="checkbox"/> ブレキヤスト	<input type="checkbox"/> 二段擁壁	上部[下部[上部高 m ; 下部高 m
		<input type="checkbox"/> 練石積擁壁	<input type="checkbox"/> 間地石 <input type="checkbox"/> その他[]	<input type="checkbox"/> コンクリートブロック	<input type="checkbox"/> 張出し床版付擁壁 擁壁の設置条件 擁壁の勾配
基礎点	□影響範囲に建物 または道路がある(A)	①湧水	乾燥 : 0 濡潤 : 0.4 にじみ出し、流出 : 0.8		基礎点計 ①+②+③
		②排水施設	・水抜孔有、天端排水溝有、表面水の浸透阻止 : 0 ・水抜孔有、天端は表面水が浸透しやすい : 0.4 ・水抜孔無、あっても数・寸法が不適当 : 0.8		
		③高さ	$H \leq 1m : 0$ $1m < H \leq 3m : 0.2$ $3m < H \leq 4m : 0.4$ $4m < H \leq 5m : 0.6$ $5m < H : 0.8$		
		①湧水	乾燥 : 0 濡潤 : 0.2 にじみ出し、流出 : 0.4		
	□影響範囲に建物 または道路がない(B)	②排水施設	・水抜孔有、天端排水溝有、表面水の浸透阻止 : 0 ・水抜孔有、天端は表面水が浸透しやすい : 0.2 ・水抜孔無、あっても数・寸法が不適当 : 0.4		
		③高さ	$H \leq 1m : 0$ $1m < H \leq 3m : 0.1$ $3m < H \leq 4m : 0.2$ $4m < H \leq 5m : 0.3$ $5m < H : 0.4$		

擁壁の位置の特定

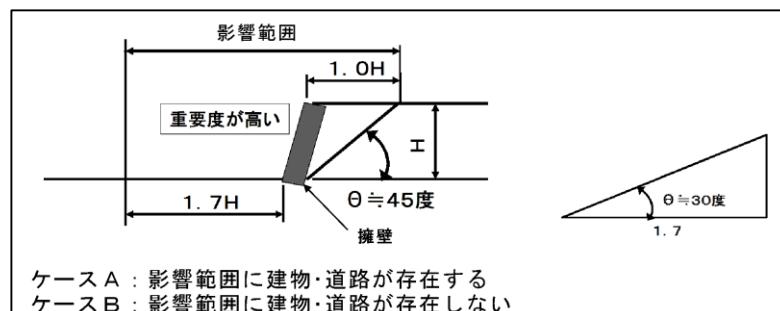

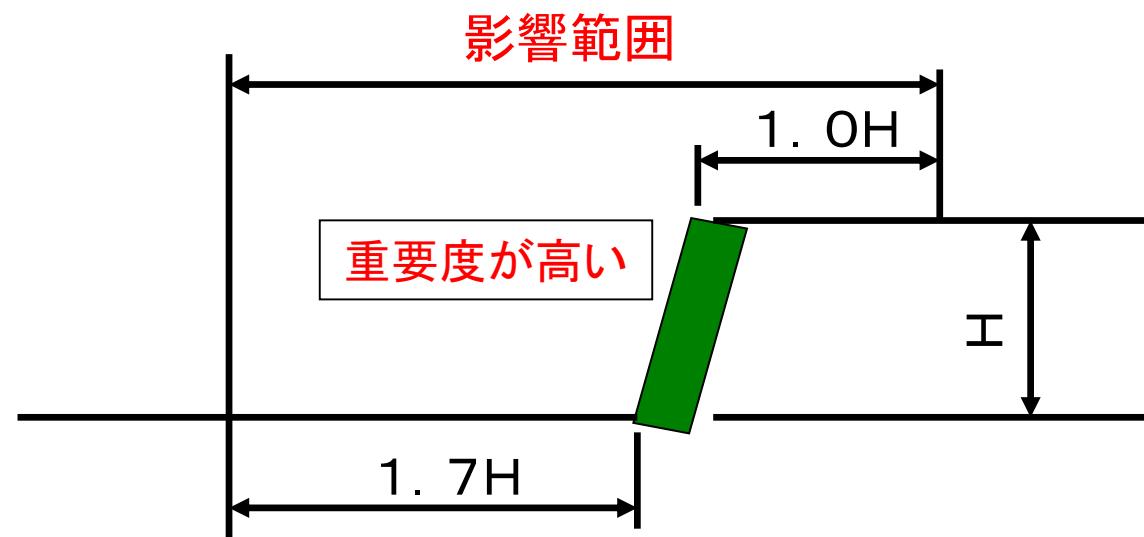

- ケースA: 影響範囲に建物・道路が存在する
- ケースB: 影響範囲に建物・道路が存在しない

図3-1 建物・道路との位置関係

擁壁の基礎的条件と基礎点

擁壁の基礎的条件	擁壁の種類	□コンクリート系擁壁	□I(逆T)型	□重力式	□増積み擁壁	増積部分[m 増設高	m		
			□もたれ式			擁壁部分[
			□その他			全擁壁高				
		□練石積擁壁	□場所打ち	□フレキャスト	□二段擁壁	上部[m ; 下部高	m		
			□間地石	□コンクリートブロック		下部[
			□その他[上部高				
		□空石積擁壁	□玉石積	□くずれ石積	□張出し床版付擁壁 擁壁の設置条件 擁壁の勾配	□その他[度 又は (1 :)			
			□間地石			□切土・盛土境				
			□その他[□軟弱地盤上				
						□他				
						□不明				
基礎点	①湧水	□影響範囲に建物または道路がある		□影響範囲に建物または道路がない(B)		基礎点計 ①+②+③				
		乾燥		0						
		湿潤		0.4						
	②排水施設	にじみ出し、流山		0.8						
		水抜孔有、天端排水溝有、表面水の浸透阻止		0						
		水抜孔有、天端は表面水が浸透しやすい		0.4						
	③高さ	水抜孔無、あっても数・寸法が不適当		0.8						
		H≤1m		0						
		1m < H ≤ 3m		0.2						
		3m < H ≤ 4m		0.4						
		4m < H ≤ 5m		0.6						
		5m < H		0.8						

擁壁の変状ではなく、設置条件などから配点する。

注)簡易記録の場合は採点しなくても良い

1. 拥壁の種類の特定
2. 拥壁の位置の把握



- ①湧水
- ②排水施設
- ③擁壁の高さ

表3-1 擁壁の基礎点項目と配点表

区分	項目	分類	配点		備考
			A	B	
地盤条件	湧水	乾燥	0	0	擁壁背後地盤からの擁壁面に対する湧水程度を示したものである。
		湿潤	0.4	0.2	
		にじみ出し・流出	0.8	0.4	
基礎点	排水施設等	Ⅲ	0	0	ブロック積・雑割積等の空積みでは、背面排水施設の設置状況のみについて区分する。
		Ⅱ	0.4	0.2	
		I	0.8	0.4	
構造諸元	擁壁高さ	$H \leq 1m$	0	0	H :最大地上高さ
		$1m < H \leq 3m$	0.2	0.1	
		$3m < H \leq 4m$	0.4	0.2	
		$4m < H \leq 5m$	0.6	0.3	
		$5m < H$	0.8	0.4	

表3-7 湧水の状況分類表

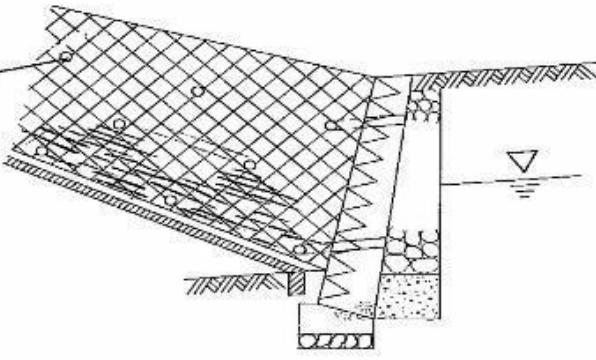
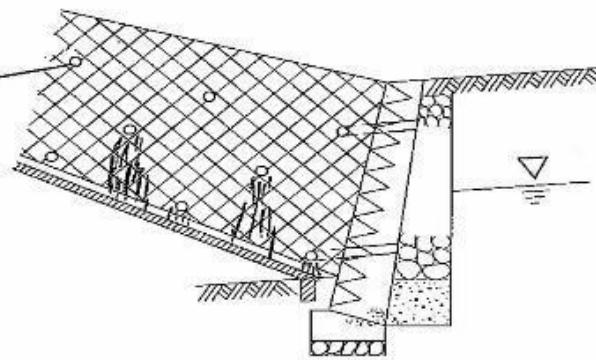
分類	内 容	模 式 図
良い	乾燥	擁壁表面がかわいている。
湿潤	<p>常に擁壁表面が湿っている。</p> <p>擁壁背後が湿潤状態で目地や水抜穴から湿気が感じられる状態。</p>	 <p>水抜穴</p>
悪い	<p>にじみ出し、流出</p> <p>水がにじみ出し、流出している。</p> <p>水抜穴はあるが、天端付近で水が浸透しやすい状況にあり、かつ湧水がある場合。</p>	 <p>水抜穴</p>

表3-10 排水施設等の設置状況分類表

分類	内容	模式図
良い ↑	III 3 m ² に1ヶ所で内径75mm以上の水抜き穴及び排水施設があるかまたは、天端付近雨水の地盤への浸透が阻止されている場合。	
II ↓	II 水抜き穴はあるが、天端付近で雨水が浸透し水抜穴の詰りが生じている状況にある場合。	
悪い ↓	I 水抜き穴が設置されていないか、3 m ² に1ヶ所で内径75mm以上を満たしていない場合で雨水が浸透しやすい状況である場合。	


擁壁の調査票(勾配・高さ)

手引き-5

スラントルール





右図のような擁壁は、
1:0.3~0.5
(75° ~ 65°)

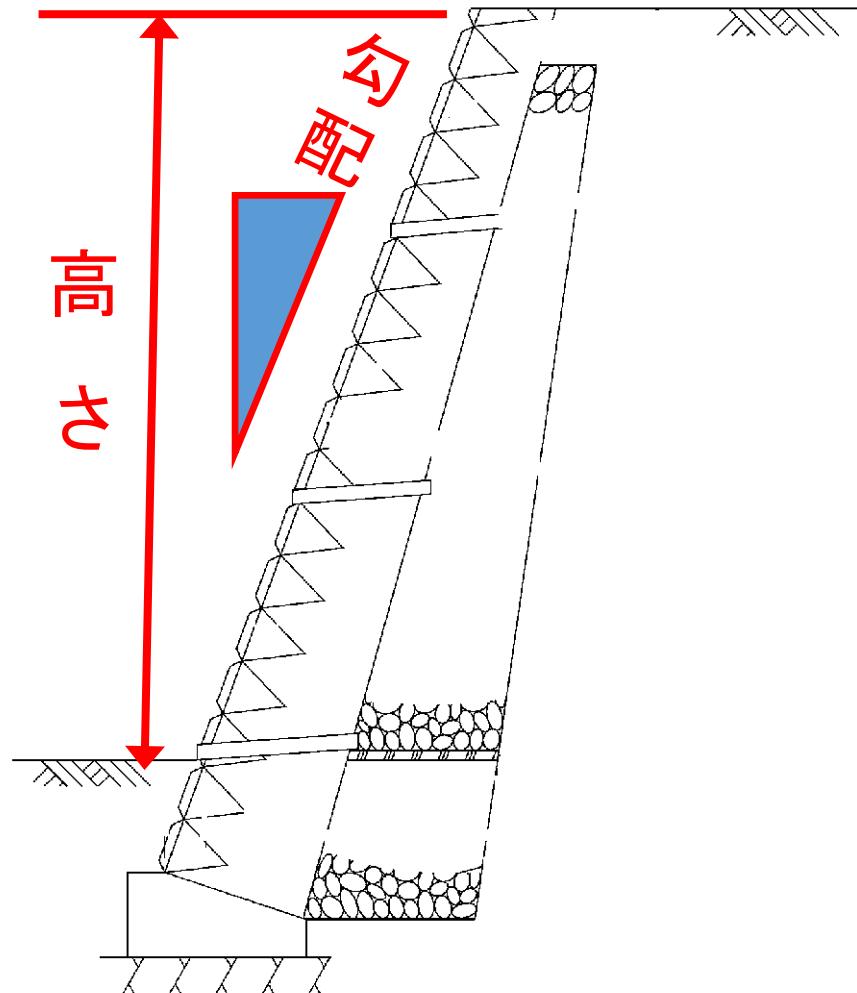

擁壁の調査票(勾配・高さ)

手引き-5

- 一般擁壁は見付け高さ
- 増積み擁壁／擁壁部分と増積部
- 二段擁壁／上部と下部

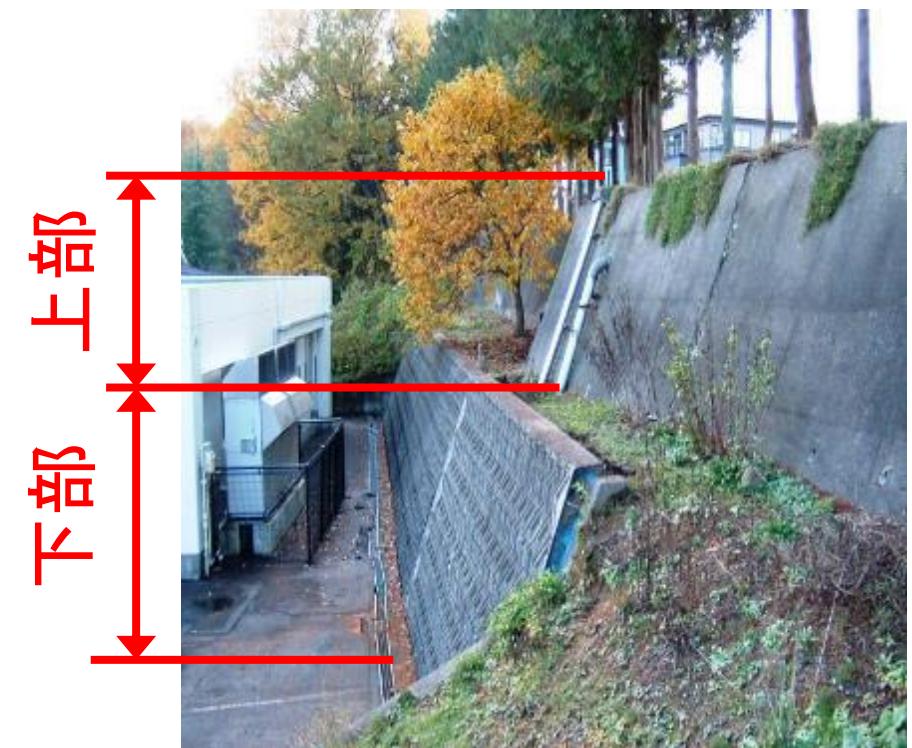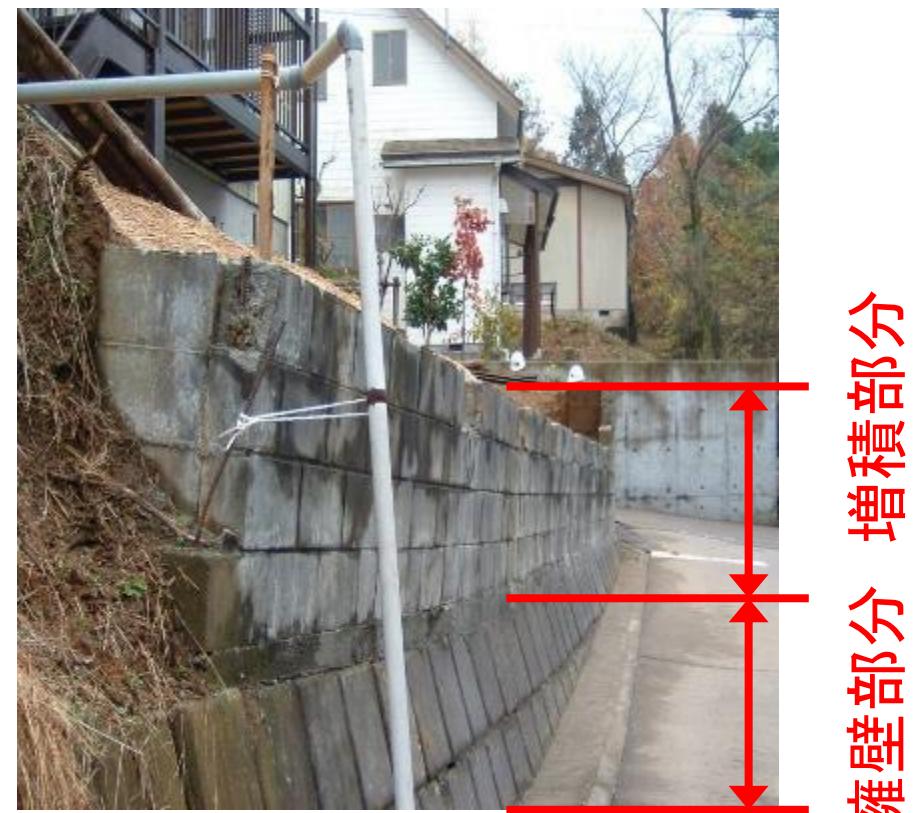

被災宅地危険度判定士養成講習会

宅地擁壁の調査表

手引きー14、15

(様式-1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時	年	月	日	時	調査番号				
		地盤名又は降雨災害名									
被害発生場所	都道府県			市郡		区町村					
	地区・団地			丁目		番号					
所有者・管理者氏名	記入者氏名			TEL:							
所有者・管理者の連絡先	TEL:			居住者への説明		□済 □未了					
						□居住者不在	□老人独居住宅				
<被災状況図>						応急措置	□済 □未了				
						□被災無	□簡易記録				
1.クラック	2.水平移動	3.1.不同沈下	3.2.目地の開き	4.ハラミ	5.1.傾斜	5.2.倒壊	6.擁壁の折損	7.崩壊	8.剥離し断面付箇所の柱の損傷	9.基礎及び基礎地盤の被害	10.排水施設の変状
						建物・道路との位置関係(基礎点)					
						影響範囲内(B)	影響範囲外(A)	影響範囲外(C)			
※該頁只印字する場合は、被災状況図は収納する上が mieux											

※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる

ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する



「平面圖」

「断面图」

被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有一写真番号 []
---------	----------------------------	-------------------------------------

擁壁の基礎的条件	擁壁の補強類	口山並型	口重力式	増粘み壁壁	増粘部分	m 増設高	J
		口もたた式	口その他		擁壁部分		J
		口その他			全高要高		m
		口場所打ち	口プレキャスト		上部		J
基礎点	排水施設	口間地石	口コンクリートブロック	口段構造	下部	m : 下部高	J
		口その他			上部高		m
		口石臼石	口くずれ石積		口その他の倒壊の危険条件		J
		口間地石	口間地石		口切り・盛土裏・口軽羽地盤上・口他 不明		J
基礎点	排水施設	口その他			倒壊の危険度		J
					度又は(1:)		J
					度又は(1:)		J
					度又は(1:)		J
変状の既往	排水施設	乾燥	0	口影響範囲に建物または道路がある	口影響範囲に建物または道路がない	基礎点付 ①②③④	J
		潤滑	0.4				J
		じにじ出し・流山	0.8				J
		水抜孔有・天端排水溝有・表面水の洗透阻止	0				J
変状の既往	排水施設	水抜孔有・天端は表面水の浸透しやすい	0.4				J
		水抜孔無・あっても数・寸法が不適当	0.8				J
		1m≤H	0				J
		1m < H ≤ 3m	0.2				J
変状の既往	排水施設	3m < H ≤ 4m	0.4				J
		4m < H ≤ 5m	0.6				J
		5m < H	0.8				J
							J
変状の既往	排水施設	粗度	小	口	口	基礎点付 ①②③④	J
		擁壁種類	中				J
		コック	粗度 増粘 2段 垂出 空積				J
		1 クラック	1 2 3 4 5 / 25 35 4 5 7				J
変状の既往	排水施設	2 水平移動	2 25 35 4 6 6 / 35 4 45 5 7 7				J
		3 不規則下・目地の開き	3 35 4 5 7 / 45 5 6 7 9				J
		4 ハラミ	4 55 6 5 6 8 8 / 6 7 8 9 9				J
		5 倒斜・削坡	5 55 6 7 8 8 / 7 8 8 9 10				J
変状の既往	排水施設	6 振動の折損	6 65 7 8 9 9 / 7 8 9 9 10				J
		7 前傾	7 9 9 10 10 8 / 10 10 10 10 9				J
		8 強り出し木板付壁の支柱の損傷					J
		9 基礎及び基礎地盤の被害					J
変状の既往	排水施設	10 排水施設の変状	3		5		J
		11 断面告示の本音等既往歴			10		J
変状の既往	排水施設	項目/粗度	小		中		J
		1 クラック(崩)	2mm未溝のクラックはあるが、機能上の支障なしコック系擁壁の場合 2mm未溝)		2mm~20mm未溝(コック系擁壁の場合 2mm~5mm未溝)		J
		2 水平移動(地盤の前後のずれ)	5mm未溝の開閉(変位)がある。		5mm~50mm未溝の開閉(変位)がある		J
		3 不規則下・目地の開き(LD上・左右の開き)	5mm未溝のLD上之下のすれ又は目地の開きがある。		5mm~70mm未溝のLD上之下のすれ又はLD上/下の目地の開きがある。		J
変状の既往	排水施設	4 ハラミ(テンションクラック・ずれ・中抜け)	小規模のハラミ及び中抜け(筋石が1~2個抜け落ちる) 擁壁が前面地盤に對し垂直以下。(コック系擁壁の場合、天端直下5mm未溝の鉛直)		宅地地盤にテンションクラック無し 地盤すべりの有無無し 擁壁が前面地盤に對し垂直以上。(コック系擁壁の場合、天端直下5mm未溝の鉛直)		J
		5 剥離・削坡	小規模の剥離及び削坡がある。		宅地地盤にテンションクラック有り 地盤すべりの有無有り 擁壁が前傾・削離してその機能を失っている。		J
		6 振動の折損(張りなめひびわきから起きるもの。はらんでいるが曲線的でなく、ケタケタ後に直角に折れている)	ケタケタを境にわざわざに角度をなしている。(コック系擁壁の場合ケタケタを境にわざわざに前傾している。)		ケタケタを境に明らかに角度をなしており、柱抜けがあり、英寸のコントラーフラックが見える。(コック系擁壁の場合ケタケタを境に前方に前傾している。)		J
		7 前傾	中間帯から1.5倍滑っている。		基準面を凌駕して滑っている。		J
変状の既往	排水施設	8 強り出し木板付壁の支柱の損傷	支柱にひびきんしている。		支柱のコンクリートがはがれて筋鉄が見えている。		J
		9 基礎及び基礎地盤の被害	大規模な下やくクラックが生じている。		基礎面を凌駕して滑っている。		J
		10 排水施設の変状	大端排水溝にれば、欠損がある。又は、大端前面、側面にクラックが見られる。		支柱のコンクリートがはがれて筋鉄が見えている。		J
		11 延び告示の水道管等被覆	陥没して水が漏出している。		水道管の詰まり、破損があり、排水機能が失われている。		J
変状の既往	排水施設	被害の判定値	基準点 + 基本点 = +		☆被害程度の点数ごとに既往判定☆		J
		※基礎地盤に変状の最も嚴重を加えた点数			無被害： 0 点(防災上問題なし)		J
		※無被害の場合は基礎・地盤			小被害： 1 ~ 4.5 点未溝(当面は防災上問題なし)		J
		※無被害の場合は基礎・地盤	= 点		中被害： 4.5 点 ~ 8.5 点未溝(制限付き立入、進行していれば避難)		J
変状の既往	排水施設	危険度判定	口大 口中 口小 口無		大被害： 8.5 点 ~ (危険、要避難、立入禁止)		J
		所有(記入者の意見)	緊急		(人命・財産・交通の3点を判定基準とする。)		J
		無筋筋の場合は強度を減らす	抵人の見込		無判断不可小(備考)		J
			口右 口無				J

擁壁の変状の程度(大・中・小)の概要説明

変 状 の 程 度 大 ・ 中 ・ 小 の 概 要 説 明	項目／程度	小	中	大
	1 クラック(幅)	2mm未満のクラックはあるが、機能上の支障なし(コンクリート系擁壁の場合2mm未満)。	2mm～20mm未満 (コンクリート系擁壁の場合 2mm～5mm未満)	20mm以上 (コンクリート系擁壁の場合 5mm以上)
	2 水平移動 (伸縮目地前後のずれ)	5mm未満の隙間(変位)がある。	5mm～50mm未満の隙間(変位)がある	50mm以上の隙間(変位)がある
	3 不同沈下・目地の開き (目地上下・左右の開き)	5mm未満の目地上下のずれ又は目地の開きがある。	5mm～50mm未満の目地の上下のずれ又は目地の開きがある。	50mm以上の目地の上下のずれ又は目地の開きがあり、滑動、転倒のおそれがある。
	4 ハラミ (テシヨンクラック・ずれ・中抜け)	小規模のハラミ及び中抜け(積石が1～2個抜け落ちる)	宅地地盤にテシヨンクラック無し 円弧すべりのおそれ無し	宅地地盤にテシヨンクラック有り 円弧すべりのおそれ有り
	5 傾斜・倒壊	擁壁が前面地盤に対し垂直以下。 (コンクリート系擁壁の場合：天端50mm未満の傾斜)	擁壁が前面地盤に対し垂直以上。 (コンクリート系擁壁の場合：天端50mm以上の傾斜)	擁壁が前傾・倒壊してその機能を失っているもの。
	6 拥壁の折損 (横・ななめひびわれから起きるもの。はらんでいるが曲線的でなく、クラックを境に鈍角に折れている)	クラックを境にわずかに角度をなしている。 (コンクリート系擁壁の場合クラックを境にわずかに前傾している。)	クラックを境に明らかに角度をなしており、抜け石があり、裏込めコンクリートが見える。 (コンクリート系擁壁の場合クラックを境に前方に傾斜している。)	一見して大であると判るもの。(コンクリート系擁壁の場合クラックを境に前傾している。又は、1mmでも剪断破壊があり後傾している。)
	7 崩壊	中間辺りから上が滑っている。	基礎部を残して滑っている。	機能を果たしていない。
	8 張り出し床板付擁壁の支柱の損傷	支柱にひびが入っている。	支柱のコンクリートがはがれて鉄筋が見えている。	支柱の剪断破壊。
	9 基礎及び基礎地盤の被害	大規模な沈下やクラックが生じている。		
	10 排水施設の変状	天端排水溝にずれ、欠損がある。 又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	左に加え擁壁のクラック又は目地からの湧水がある。	水抜孔の詰まり、破損があり、排水機能が失われている。
	11 拥壁背面の水道管等破裂	破裂して水が流出している。		

注)簡易記録の場合は採点しなくても良い

擁壁の変状の参考写真



練積みのクラック



コンクリート擁壁のクラック



水平移動



不同沈下・目地の開き



ハラミ




傾斜・倒壊



傾斜・倒壊



擁壁の折損

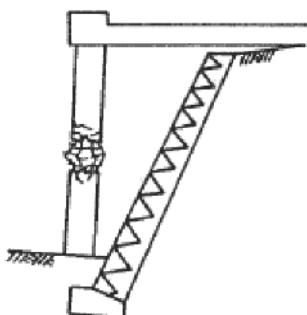

支柱の損傷



崩壊



排水施設の変状



擁壁背面の水道管の破裂

表3-3 擁壁の変状項目と配点表(1)

区分 変状形態と配点表	程度		小						中						大					
	項目	擁壁種類	コンクリ	練積	増積	2段	張出	空積	コンクリ	練積	増積	2段	張出	空積	コンクリ	練積	増積	2段	張出	空積
1 クラック		1	2	3	4	5	△	2.5	3.5	4	5	7	△	4	5	6	7	8	△	
2 水平移動		2	2.5	3.5	4	6	6	3.5	4	4.5	5	7	7	5	5.5	6	7	9	9	
3 不同沈下・目地の開き		3	3.5	4	5	7	△	4.5	5	6	7	9	△	6	7	8	9	10	△	
4 ハラミ		△	4.5	5	6	8	8	△	6.	7	8	9	9	△	8	9	10	10	10	△
5 傾斜・倒壊		5	5.5	6	7	8	△	7	8	8	9	10	△	8	9	10	10	10	△	
6 擁壁の折損		6	6.5	7	8	9	△	7	8	9	9	10	△	8	9	10	10	10	△	
7 崩壊		△	9	9	10	10	8	△	10	10	10	10	9	△	10	10	10	10	10	△
8 張り出し床板付擁壁の支柱の損傷		△	△	△	△	7	△	△	△	△	△	△	9	△	△	△	△	10	△	
9 基礎及び基礎地盤の被害													10							
10 排水施設の変状					3							5					7			
11 擁壁背面の水道管等破裂												10								

- ✓ 1～8は擁壁の種類によって大・中・小を判定する。
- ✓ 9～10は擁壁の種類に関係なく判定する。

擁壁の種類・被災項目・程度により配点が違います
内容に応じた配点をします

表3-3擁壁の変状項目と配点表(2)

配 点 表			
	小	中	大
項目 程 度	---	---	---
9. 基礎及び 基礎地盤の被害		10	
10. 排水施設の変状	3	5	7
11. 擁壁背面の 水道管等の破裂		10	

擁壁の種類には関係なく採点する

表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 練石積クラック (1)

項目／程度	小	中	大
練石積 クラック	2mm未満	2mm～20mm未満	20mm以上



表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 コンクリート系クラック(1)

項目／程度	小	中	大
コンクリート系 クラック	2mm未満	2~5mm未満	5mm以上



表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 水平移動 (2)

項目／程度	小	中	大
水平移動	5mm未満 の隙間(変位)	5mm～50mm の隙間(変位)	50mm以上 の隙間(変位)
項目／程度	小	中	大



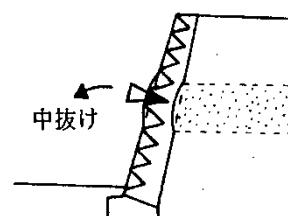
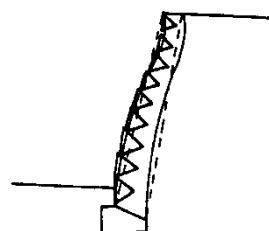
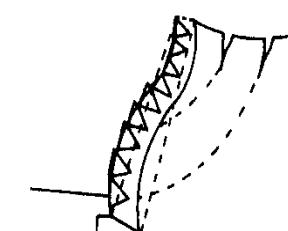
伸縮目地の前後のずれで判断

表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 不同沈下／目地開き（3）

項目／程度	小	中	大
不同沈下 ／目地開き	5mm未満の 目地の上下ずれ 左右の開き	5mm～50mmの 目地の上下ずれ 左右の開き	50mm以上の 目地の上下ずれ 左右の開き




表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 ハラミ (4)

項目／程度	小	中	大
ハラミ	 <p>中抜け</p>		

小規模のハラミ及び中抜け(積石が1~2個抜け落ちる)

宅地地盤にテンションクラック無し。円弧すべりのおそれ無し

宅地地盤にテンションクラック有り、円弧すべりのおそれ有り

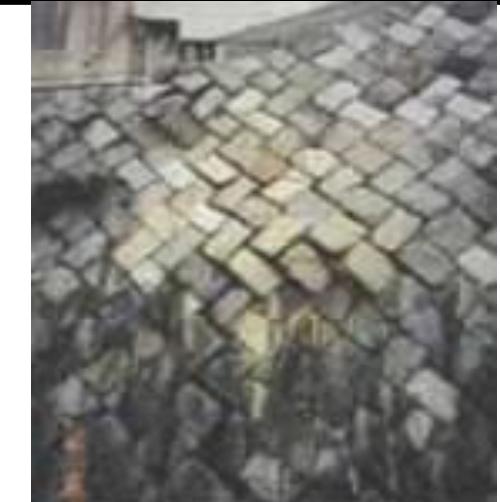

被害規模の定義

- ①宅地擁壁、②宅地擁壁と宅地、③宅地、④宅地に付随するのり面、⑤既存不適格擁壁、
⑥関連する建造物等の被害規模は、原則として以下のように定義する。

被害規模	被害状況の定義
小被害	変状を生じているが、その部分を補修することにより、その機能が回復するもの。
中被害	被害を受けており、補修または部分的な改修により、その機能が回復するもの。
大被害	致命的な打撃を受け、その機能を失っているもの。 また、復旧には全体の改修を要するもの。

注)

ここでいう機能とは、被災を受ける前に有していた機能や性能であり、近年要求されているような耐震性などの高いレベルのものではない。また、ここでいう復旧とは、被災する前の保有する性能まで回復させることをいう。

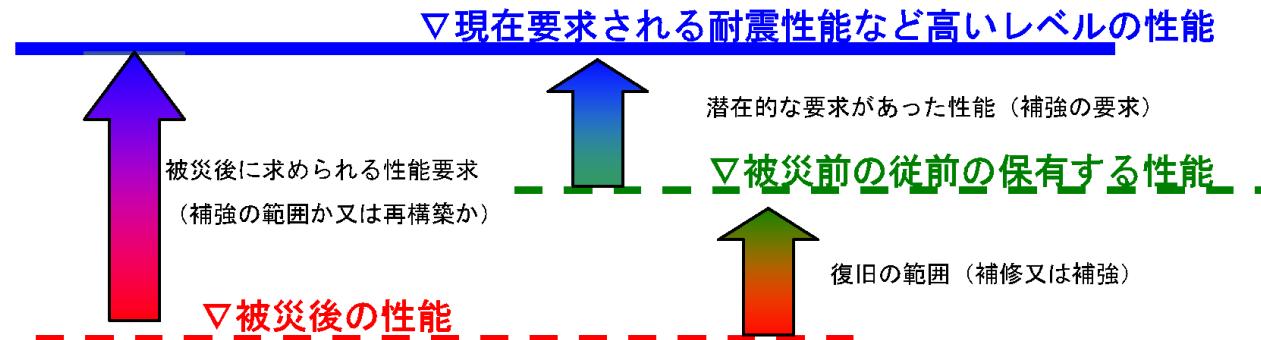


表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 前傾／倒壊 (5)

項目／程度	小	中	大
前傾／倒壊			
	擁壁が前面地盤に対し垂直以下 (コンクリート系は天端50mm未満の前傾)	擁壁が前面地盤に対し垂直以上 (コンクリート系は天端50mm以上の前傾)	擁壁が前傾倒壊して、その機能を失っている



表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 折損（練石積）（6-1）

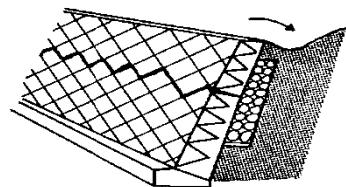
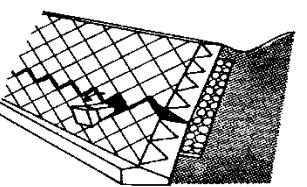
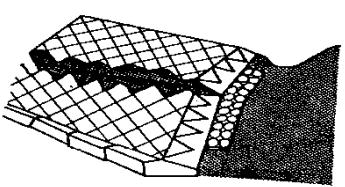
項目／程度	小	中	大
折損 (練石積)			
	クラックを境にわずかに角度をなしている	クラックを境に明らかに角度をなしており、抜石があり、裏込コンクリートが見える	一見しても大であると判るもの



表3-3 摊壁の変状の程度「大・中・小」の説明 折損（コンクリート系）（6-2）

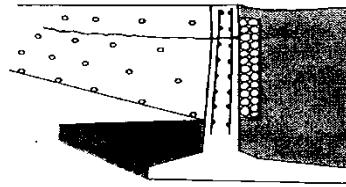
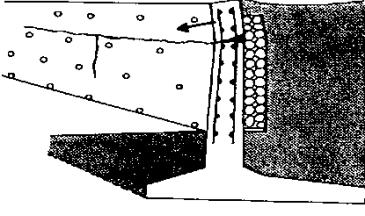
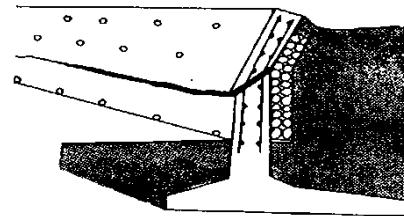
項目／程度	小	中	大
折損 (コンクリート)			
	クラックを境にわずかに前傾している	クラックを境に前方に前傾している	クラックを境に前傾している 又は、1mmでもせん断破壊があり、後傾している

表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 崩壊 練石積, 空石積擁壁(7)






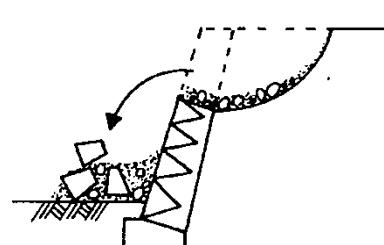
項目／程度	小	中	大
崩 壊			
	中間辺りから上が 滑っている	基礎部を残して 滑っている	機能を果たして いない



表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 (8)




項目／程度	小	中	大
張出し床版付擁壁の支柱の損傷			

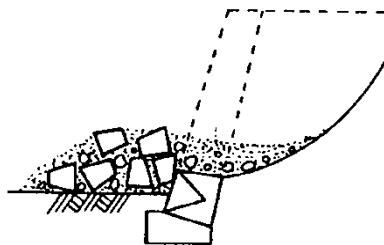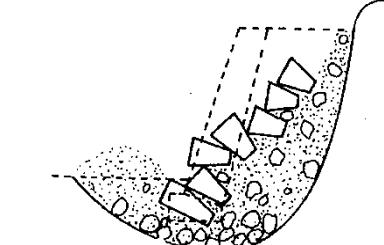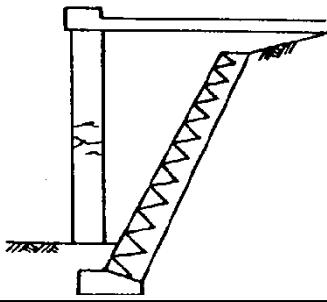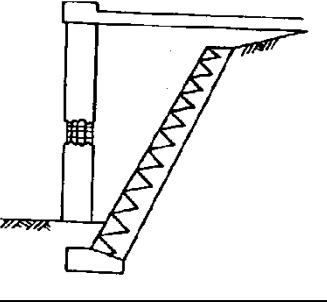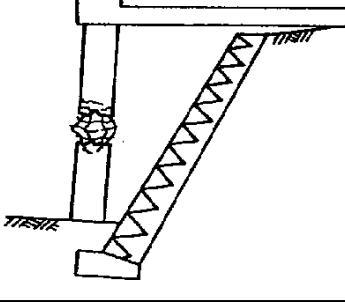

この写真は被災例ではありません。



表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 排水施設の変状（9）

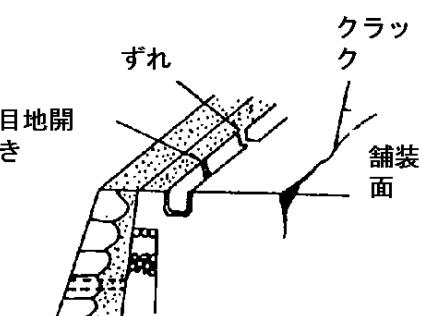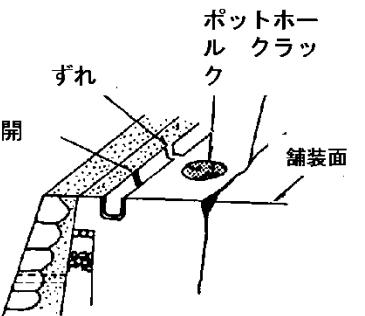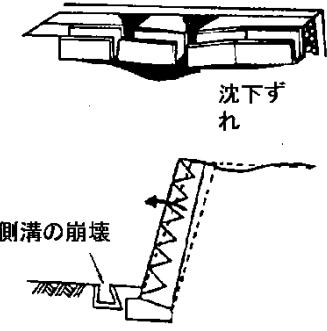項目／程度	小	中	大
排水施設 の変状	 <p>ずれ 目地開き クラック 舗装面</p>	 <p>ずれ 目地開き ポップホール クラック 舗装面</p>	 <p>沈下ずれ 側溝の崩壊 沈下ずれ</p>
	<p>天端排水溝にずれ、欠損がある。又は天端背面、舗装面にクラックが見られる</p>	<p>左に加え、擁壁のクラック又は目地からの湧水があり、ポップホールも見られる</p>	<p>水抜孔の詰まり、破損があり、排水機能が失われている</p>



被災宅地危険度判定士養成講習会

手引き－15

擁壁の基礎的条件	擁壁の種類	□U字T型	□重力式	□増積み擁壁	増積部分	m 増設高					
		□コンクリート系擁壁	□もたれ式		擁壁部分						
		□その他			全擁壁高						
		□場所打ち	□プレキャスト		上部						
		□礫石積擁壁	□間地石		下部						
基礎点	①湧水	□その他の		□二段擁壁	上部高	m : 下部高					
		□玄石積擁壁	□くずれ石積		□下部	m					
		□空石積擁壁	□間地石	□張出し床版付擁壁	□その他の						
		□その他の		擁壁の設置条件	□明上・盛土上 □軟弱地盤上 □他 □不明						
				□構堅の勾配	度 又は (1 :)						
区分	程度	□影響範囲に建物または道路がある			□影響範囲に建物または道路がない						
		乾燥			0	0					
		湯潤			04	02					
		じみ出し、流出			08	04					
		水抜孔有、天端排水溝有、表面水の沈没阻止			0	0					
		水抜孔有、天端は表面水が沈没しやすい			04	02					
		水抜孔無、あっても數・寸法が不適当			08	04					
		H≤1m			0	0					
		1m<H≤2m			02	01					
		3m<H≤4m			04	02					
		4m<H≤5m			06	03					
		5m<H			08	04					
変状形態と変状点	項目	程度	小	中	大						
		擁壁種類	コンクリート 総積 増積 2段 張出 空積	コンクリート 総積 増積 2段 張出 空積	コンクリート 総積 増積 2段 張出 空積						
		1 クラック	1 2 3 4 5	25 35 4 5 7	4 5 6 7 8						
		2 水平移動	2 25 35 4 6 6	35 45 5 7 7	7 5 55 6 7 9						
		3 不同沈下・目地の開き	3 35 4 5 7	45 5 6 7 9	6 7 8 9 10						
		4 ハラミ	45 5 6 8 8	6 7 8 9 9	8 9 10 10 10						
		5 傾斜・倒壊	5 55 6 7 8	7 8 9 10	8 9 10 10 10						
		6 擁壁の折損	6 65 7 8 9	7 8 9 9 10	8 9 10 10 10						
		7 崩壊	9 9 10 10 8	10 10 10 10 9	10 10 10 10 10						
		8 張り出し床版付擁壁の支柱の損傷		7		10					
		9 基礎及び基礎地盤の被害			10						
変状の程度	項目/程度	程度	小	中	大						
		1 クラック(細)	2mm未満のクラックはあるが、機能上の支障なし(コンクリート系擁壁の場合 2mm未満)。	2mm~20mm未満(コンクリート系擁壁の場合 2mm~5mm未満)。	20mm以上(コンクリート系擁壁の場合 5mm以上)						
		2 水平移動(伸縮目地前後のずれ)	5mm未満の開閉変位(ひ)がある。	5mm~50mm未満の開閉変位(ひ)がある。	50mm以上の開閉変位(ひ)がある						
		3 不同沈下・目地の開き(目地上下・左右の開き)	5mm未満の目地上下のすれ又は目地の開きがある。	5mm~50mm未満の目地上下のすれ又は目地の開きがある。	50mm以上の目地上下のすれ又は目地の開きがあり、滑動、転倒のおそれがある。						
		4 ハラミ(アンショックラック・ずれ・中抜け)	小規模のハラミ及び中抜け(石積石が1~2個抜け落ちる)	宅地地盤にテンションクラック無し 円盤すべりのおそれ無し	宅地地盤にテンションクラック有り 円盤すべりのおそれ有り						
		5 傾斜・倒壊	擁壁が前面地盤に對し垂直以下。(コンクリート系擁壁の場合:天端30mm未満の傾斜)	擁壁が前面地盤に對し垂直以上。(コンクリート系擁壁の場合:天端30mm以上の傾斜)	擁壁が前傾・倒壊してその機能を失っているもの。						
		6 擁壁の折損(横・なめひびきから起きるもの、はんんでいるや轴筋的でなく、クラックを境に純角に折れている)	クラックを境にわざかに角度をなしている。(コンクリート系擁壁の場合クラックを境にわざかに前傾している。)	クラックを境に明らかに角度をなしており、抜けが有り、裏込めコンクリートを見る。(コンクリート系擁壁の場合クラックを境に前方に傾斜している。)	一看して大であると判るものの、コンクリート系擁壁の場合クラックを境に前傾している。又は、1mmでも剪断破壊があり後傾している。)						
		7 崩壊	中幅辺りから上が剥っている。	基礎部を残して滑っている。	機能を果たしていない。						
		8 張り出し床版付擁壁の支柱の損傷	支柱にひびが入っている。	支柱のコンクリートがはがれて鉄筋が見えている。	支柱の剪断破壊。						
		9 基礎及び基礎地盤の被害	大規模な沈下やクラックが生じている。								
		10 排水施設の変状	天端排水溝に流れ、欠損がある。又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	左に加え擁壁のクラック又は目地からの湧水がある。	水抜孔の詰まり、破損があり、排水機能が失われている。						
		11 擁壁背面の凹凸等の変形	陥没! あががゆいでいる。								
被害の判定値		基準点 + 被害点	☆被害程度の点数と危険度判定☆								
※基準点に被害点の最大値を加えた点数 ※無被害の場合は基準・被害点の記載無し		= 点	無被害： 0 点(防災上問題無し) 小被害： 1 ~ 4.5 点未満(当面は防災上問題無し) 中被害： 4.5 点 ~ 8.5 点未満 (制限付き立入、進行していくれば避難) 大被害： 8.5 点 ~ (危険、要避難、立入禁止)								
危険度判定											
□大 □中 □小 □無											
所見記入者の意見											
緊 急											
※無被害の場合は記載無し											
拡 大											
□有 □無											
判断不可小											
(備考)											

被害の判定値 ※基礎点に変状点の最大値を加えた点数 ※無被害の場合は基礎・被害点の記載無し		基礎点 + 被害点 <input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/> 点	☆被害程度の点数と危険度判定☆ 無被害： 0 点(防災上問題無し) 小被害： 1 ~ 4.5 点未満 (当面は防災上問題無し) 中被害： 4.5 点 ~ 8.5 点未満 (制限付き立入、進行していれば避難) 大被害： 8.5 点 ~ (危険、要避難、立入禁止)	
危険度判定		<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無		
所見(記入者の意見)	緊急	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 (人命・財産・交通の3点を判定基準とする。)		
※無被害の場合は記載無し	拡大の見込	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可小 (備考：)		

点 数	判定区分	判 定(※要約)
0	無	危険性はないと考えられる 調査済宅地
1~4.5点 未満	小	小さな傷害は補修、雨水侵入を防止すれば、 当面の危険性は少ない 調査済宅地
4.5~8.5点 未満	中	変状は顕著、経過観察及び継続的に点検、必 要に応じ勧告、改善命令、防災工事の必要性 の要検討 要注意宅地
8.5点以上	大	変状が特に顕著で危険、早急に勧告、改善命 令、防災工事の実施 危険宅地


Part IV：宅地地盤・のり面の調査票




H16新潟県中越地震の被害




H28熊本地震の被害

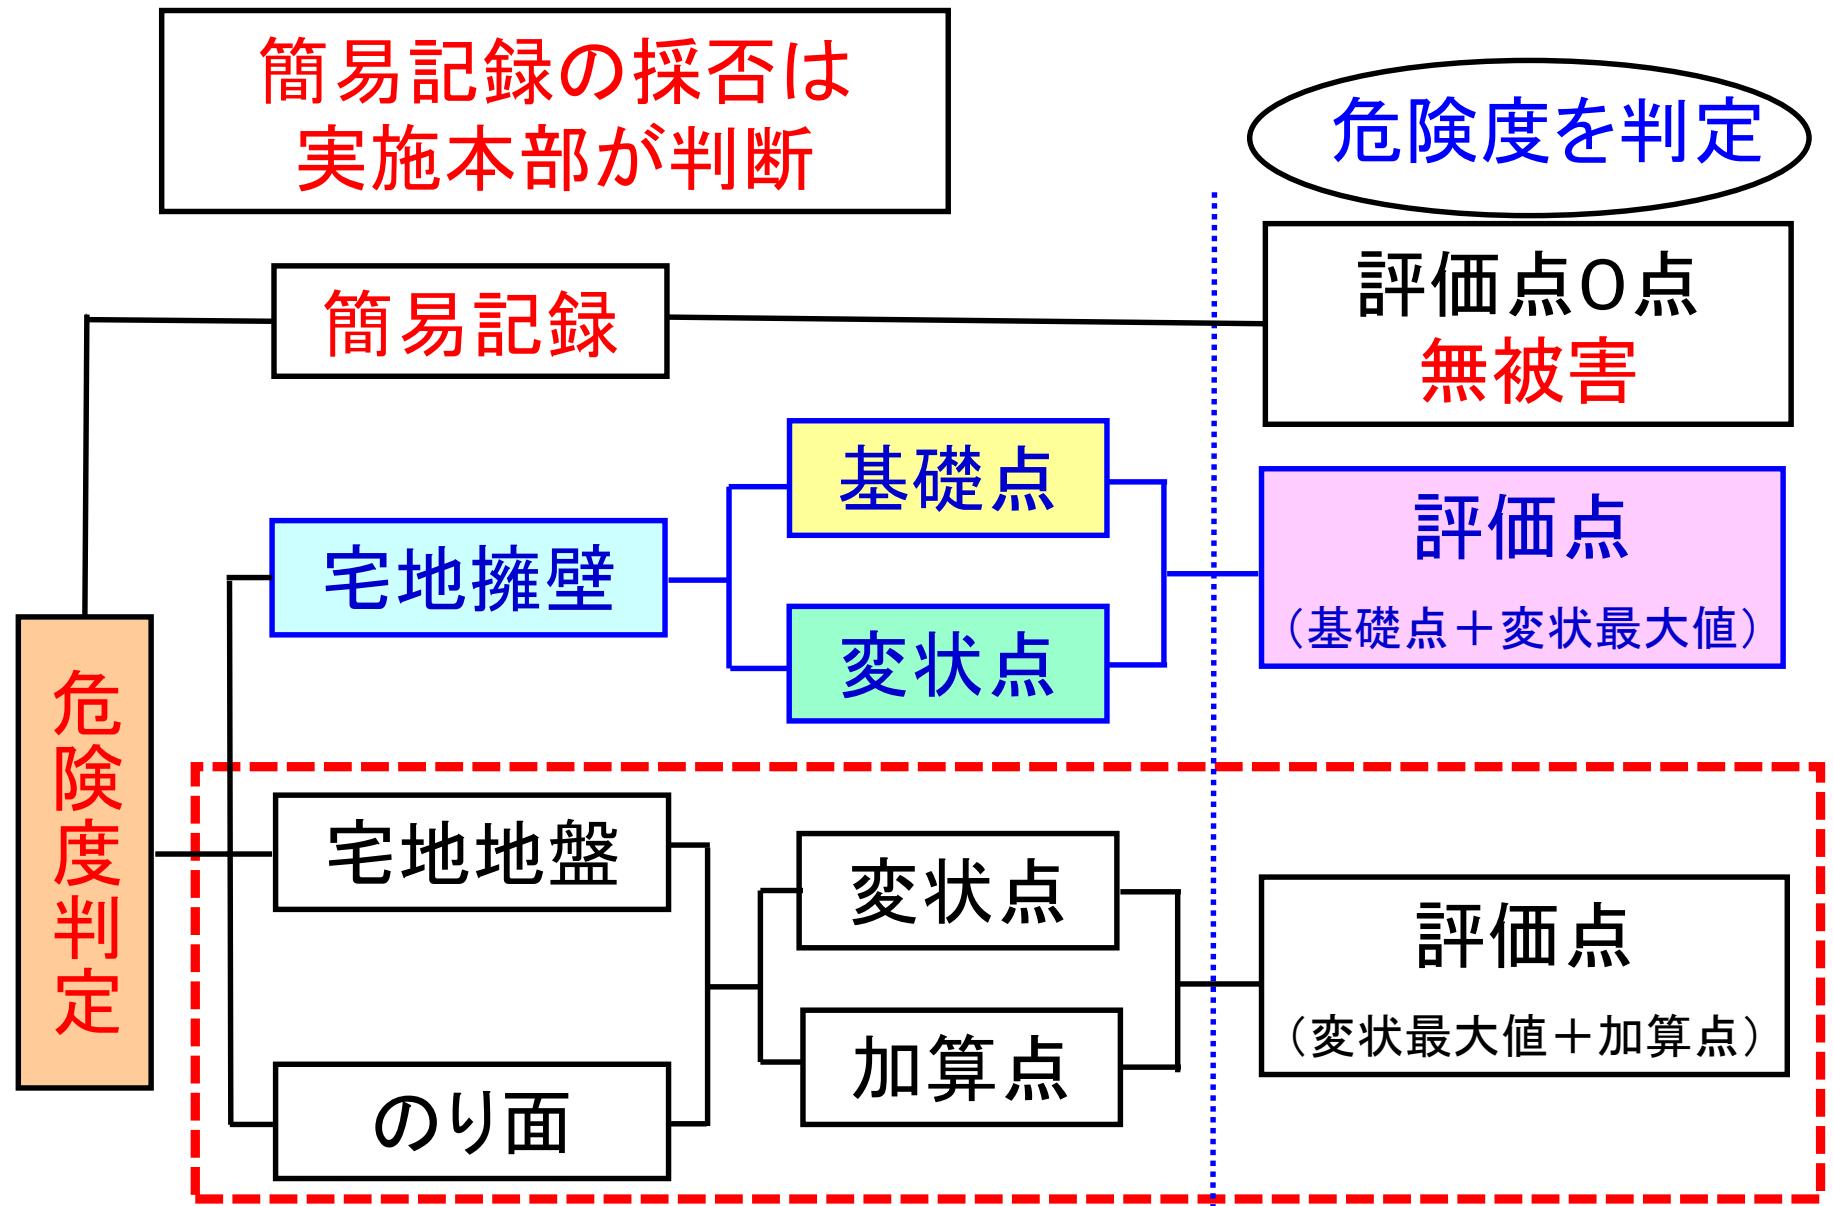

宅地地盤の危険度判定フロー

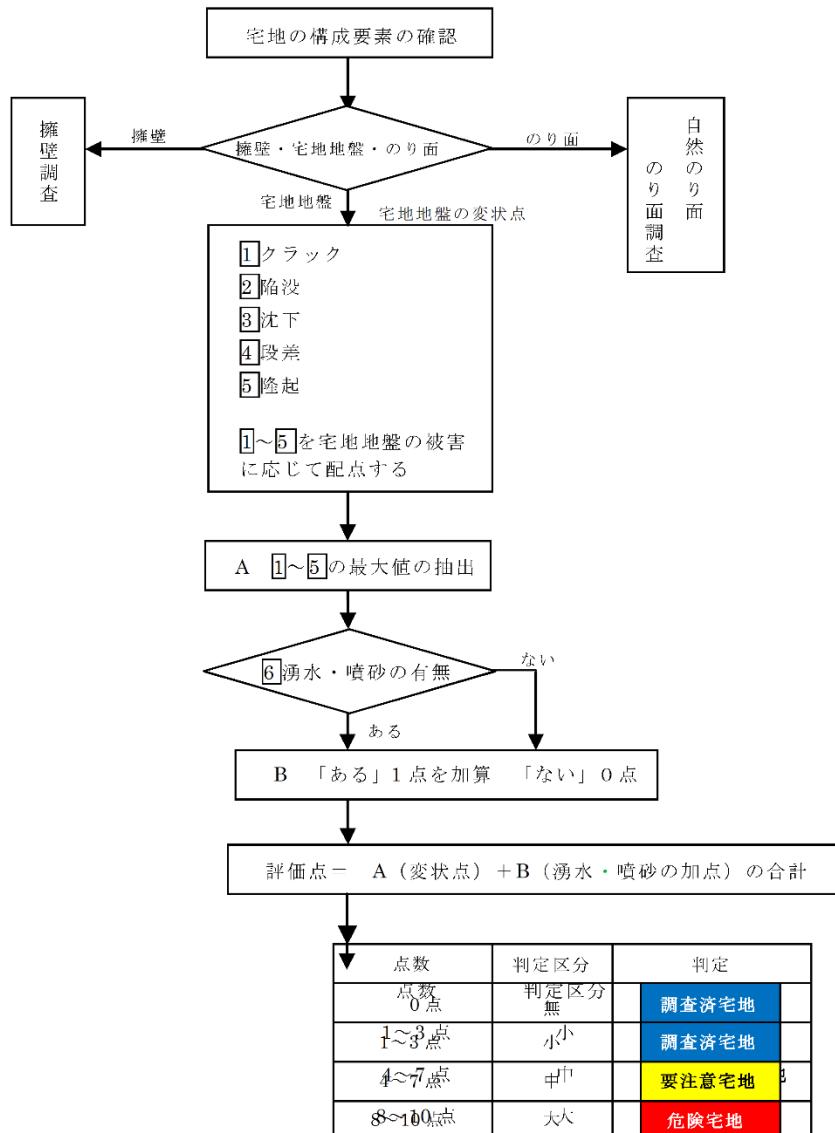

のり面、自然斜面の危険度判定フロー

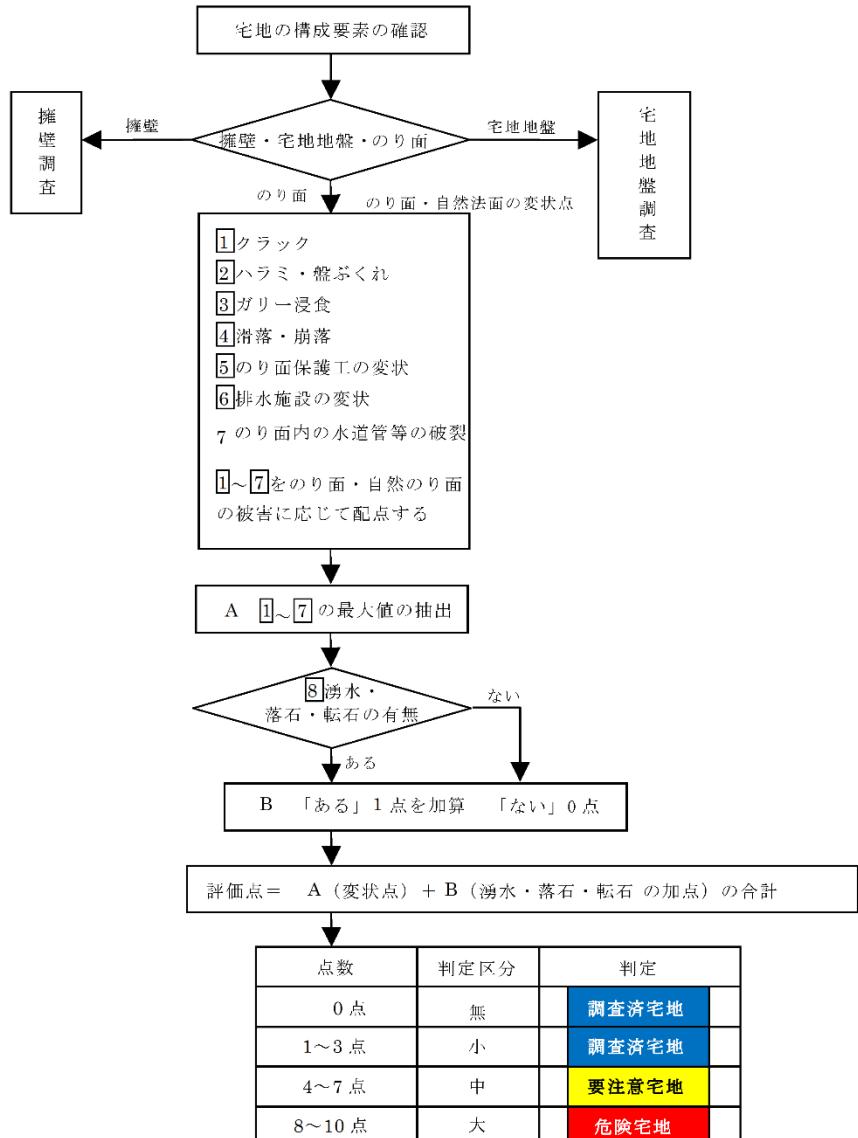

被災宅地危険度判定士養成講習会

宅地地盤の調査表

手引き-16、17

記入例4

(様式-2) 宅地地盤/のり面・自然斜面被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 ○年 ○月 ○日 ○時	調査番号 B-2
地盤名又は降雨害名 ○○地震			
被害発生場所	○○都道府県 ○○市郡 ○○区町村 ○○地区 同地	5丁目 6番 7号	
所有者・管理者氏名	橋本二郎 記入者氏名 調査太郎 TEL: 0987-65-4321		
所有者・管理者の連絡先	携帯電話 居住者への説明 TEL: 012-345-6789	□済 口木了 <input checked="" type="checkbox"/> 居住者不在 <input type="checkbox"/> 老人独居住宅	
<被災状況図>		応急措置 □済 □未了 □被災無 □簡易記録	
宅地地盤		のり面・自然斜面	
1.クラック 2.陥没 3.沈下 4.段差 5.隆起	1.クラック 2-1.ハラミ 2-2.隕くわ 3.ガリ浸食 4-1.滑落 4-2.崩壊		
5.のり面保護工変状 6.排水施設の変状		※宅地地盤・宅地のり面で簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。	
[平面図]		[断面図]	
被災写真的有無	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有一写真番号 B-2 ①~⑧		
特記事項	キレツや陥没の被害自体は大きいが居住者のいない学校なので、避難するほど危険ではない。		

のり面・自然斜面の基礎的条件					
地盤	岩 <input type="checkbox"/> 軟岩 <input checked="" type="checkbox"/> 硬岩 <input checked="" type="checkbox"/> 不堅	オーバーハング <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有	排水施設 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> り向 <input type="checkbox"/> 小段排水		
土砂	口砂質土口礫質土口粘土口不明	のり面保護工 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 植生土 <input type="checkbox"/> 構造物	のり面の上部 <input type="checkbox"/> のり面の中部		
のり面高 (複合のり面は複数高)	最大高 5 m(平均高 5 m) (うち擁壁高 5 m)	擁壁配置 <input type="checkbox"/> のり面の下部 <input type="checkbox"/> 全面	のり面の下部 <input type="checkbox"/> 全面		
のり面勾配	60 度	のり面長さ 5.5 m	家屋の有無 上部 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 : 下部 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
変形状態と配点表					
宅地地盤	変形形状のチェック(複数可)	小	中	大	
	1 クラック幅	3cm未満	1 3~15cm未満又は複数	3 15cm以上又は全面	5
	2 陥没(深さ)	20cm未満	2 20~50cm未満	4 50cm以上	6
	3 沈下(沈下量)	10cm未満	2 10~25cm未満	4 25cm以上	7
	4 段差(段差量)	20cm未満	3 20~50cm未満	5 50cm以上	8
	5 隆起(隆起量)	20cm未満	7 20~50cm未満	8 50cm以上	9
	6 溝水、噴砂	□無 <input checked="" type="checkbox"/> 有→+1点(上の点数に1点加える)			
のり面	変形形状のチェック(複数可)	小	中	大	
	1 クラック幅	3cm未満又は単数	1 3~15cm未満又は複数	2 15cm以上又は全面	3
	2 ハラミ(隆起量)	10cm未満	3 10~30cm未満	4 30cm以上	5
	3 ガリ浸食	クラックなどがあり雨漏りとなって雨滴による浸食が現れはじめた段階。	6 のり面の表土が雨露によって陥没するなど放置していると被害が広がるおそれがあるもの。	7 洞穴状や滲水状にガレーが進展して家屋の基礎やのり面等の下側に被害を及ぼすような状態。	8
	4 滑落・崩壊	部分的な表層すべり、又はのり面下部の小崩壊。	7 表層すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中面部まで崩壊。	8 全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの、又はのり面底部を含む全崩壊。	9
	5 のり面保護工の変状 (植生工は除く)	例えば、のり壁の間詰め陥没。又はコンクリート吹付工にわずかにテンションケーブルが見られるが吹付工のすれば認められない程度。	7 例えば、のり壁の部分的な破損。又はコンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる。	8 例えば、のり壁の浮上り破壊。又はコンクリート吹付工のラス金網が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる。	9
	6 排水施設の変状	天端排水溝にすれ、欠損がある。又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	3 左に加え、のり面のクラック、又は日地からの湧水がある。	5 排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている。	7
自然斜面	7 のり面内の水道管等の破裂	破裂して水が流出している。			
	8 溝水、落石・転石	□無 <input type="checkbox"/> 有→+1点(上の点数に1点加える)	☆被害程度の点数と危険度判定☆		
	被害の割合	5 点	無被害： 0 点(防災上問題無し)		
	※基礎点に既存の被害を加えた点数		小被害： 1~3点あ(当面は防災上問題無し)		
	※無被害の場合は基礎・被災点が記載無し		中被害： 4~7点(制限付き立入。進行していれば避難)		
	危険度判定	口大 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無	大被害： 8~10点(危険、要避難、立入禁止)		
	所見記入者の意見	緊急度	口大 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小	(人命・財産・交通の3点を判断基準とする。)	
※無記入の場合は無し	拡大の見込	口有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可	(備考：)		

被災宅地危険度判定士養成講習会

宅地地盤の調査表

手引き-16、17

記入例4

(様式-2) 宅地地盤/のり面・自然斜面被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 ○年 ○月 ○日 ○時	調査番号 B-2
地質名又は降雨害名 ○○地震			
被害発生場所	○○都道府県 ○○市郡 ○○区町村 ○○地区 同地	5丁目 6番 7号	
所有者・管理者氏名	橋本二郎	記入者氏名 調査太郎	TEL: 0987-65-4321
所有者・管理者の連絡先	携帯電話 TEL: 012-345-6789	居住者への説明	<input checked="" type="checkbox"/> 居住者不在 <input type="checkbox"/> 老人独居住宅
<被災状況図>		応急措置 □済 □未了 □被災無 □簡易記録	
宅地地盤		のり面・自然斜面	
1.クラック	2.陥没	3.沈下	4.段差
5.のり面体積工変状	6.排水施設の変状		
<p>※宅地地盤・宅地のり面で簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。</p>			
[平面図]		[断面図]	
被災写真的有無	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有一写真番号 B-2 ①~⑧		
特記事項	キレットや陥没の被害自体は大きいが居住者のいない学校なので、避難するほど危険ではない。		

のり面・自然斜面の基礎的条件					
地盤	岩	<input type="checkbox"/> 軟岩	<input type="checkbox"/> 硬岩	<input checked="" type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> オーバーハング
	土砂	<input type="checkbox"/> 砂質土	<input type="checkbox"/> 礫質土	<input checked="" type="checkbox"/> 粘土	<input type="checkbox"/> 排水施設
のり面高		最大高 5 m(平均高 5 m)		のり面保護工	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 植生土 <input type="checkbox"/> 構造物
(複合のり面は複数高含)	(うち擁壁高 5 m)			擁壁配置	<input type="checkbox"/> のり面の上部 <input type="checkbox"/> のり面の中部
のり面勾配		60 度		のり面の下部	<input checked="" type="checkbox"/> 全面
のり面長さ		5.5 m		家屋の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 上部 <input type="checkbox"/> 下部 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

変形状態と配点表					
変形状態のチェック(複数可)	小	中	大		
1 クラック幅	3cm未満	1	3~15cm未満又は複数	(3)	15cm以上又は全面 5
2 陥没(深さ)	20cm未満	2	20~50cm未満	(4)	50cm以上 6
3 沈下(沈下量)	10cm未満	2	10~25cm未満	4	25cm以上 7
4 段差(段差量)	20cm未満	3	20~50cm未満	5	50cm以上 8
5 隆起(隆起量)	20cm未満	7	20~50cm未満	8	50cm以上 9
6 溝水、噴砂	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有→+1点(上の点数に1点加える)				

変形状態のチェック(複数可)	小	中	大		
1 クラック幅	3cm未満又は単数	1	3~15cm未満又は複数	2	15cm以上又は全面 3
2 ハラミ(隆起量)	10cm未満	3	10~30cm未満	4	30cm以上 5
3 ガリ・浸食	クラックなどがあり雨露によって陥没するなど放置していると被害が広がるおそれがあるもの。	6	のり面の表土が雨露によって陥没するなど放置していると被害が広がるおそれがあるもの。	7	洞穴状や滲水状にガレーーが進展して家屋の基礎やのり面等の下側に被害を及ぼすような状態。 8
4 滑落・崩壊	部分的な表層すべり、又はのり面下部の小崩壊。	7	表層すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中止までの崩壊。	8	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの、又はのり面底部を含む全崩壊。 9
5 のり面保護工の変状	例えば、のり面の間詰め陥没。又はコンクリート吹付工にわざかにテンションケーブルが見られるが吹付工のすれば認められない程度。	7	例えば、のり面の部分的な破損。又はコンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる。	8	例えば、のり面の浮上り破壊。又はコンクリート吹付工のラス金網が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる。 9
6 排水施設の変状	天端排水溝にすれ、欠損がある。又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	3	左に加え、のり面のクラック、又は日地からの湧水がある。	5	排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている。 7
7 のり面内の水道管等の破裂	破裂して水が流出している。				8
8 湧水、落石・転石	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有→+1点(上の点数に1点加える)				
被災の割合	5 点	☆被害程度の点数と危険度判定☆			
※基礎点に既述の点数を加えた点数		無被害： 0 点(防災上問題無し)			
※無被害の場合は基礎・被災点の点数無し		小被害： 1~3 点あ(当面は防災上問題無し)			
中被害： 4~7 点(制限付き立人。進行していれば避難)		中被害： 4~7 点(制限付き立人。進行していれば避難)			
大被害： 8~10 点(危険、要避難、立入禁止)		大被害： 8~10 点(危険、要避難、立入禁止)			
所見記入者の意見	緊急度	<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小	(人命・財産・交通の3点を判断基準とする。)		
※無記入の場合は無し	拡大の見込	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可	(備考：)		

のり面・自然斜面の調査表

手引き-16、17

記入例4

(様式-2) 宅地地盤/のり面・自然斜面被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 ○年 ○月 ○日 ○時	調査番号 B-2
地盤名又は降雨害名 ○○地震			
被害発生場所	○○都道府県 ○○市郡 ○○区町村 ○○地区 地図 5丁目 6番 7号		
所有者・管理者氏名	橋本二郎 記入者氏名 調査太郎 TEL: 0987-65-4321		
所有者・管理者の連絡先	携帯電話 居住者への説明 □済 □未了 TEL: 012-345-6789	□居住者不在 □老人独居住宅	
<被災状況図>		応急措置 □済 □未了 □被災無 □簡易記録	
宅地地盤		のり面・自然斜面	
1.クラック 2.陥没 3.沈下 4.段差 5.隆起	1.クラック 2-1.ハラミ 2-2. hakkukuri 3.カリ-浸食 4-1.滑落 4-2.崩壊		
5.のり面体積工変状	6.排水施設の変状		
<p>※宅地地盤・宅地のり面で簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。</p>			
<p>【平面図】</p>		<p>【断面図】</p>	
被災写真的有無	□無 <input checked="" type="checkbox"/> 有一写真番号 B-2 ①~⑧		
特記事項	キレツや陥没の被害自体は大きいが居住者のいない学校なので、避難するほど危険ではない。		

のり面・自然斜面の基礎的条件						
地盤	岩	□軟岩 □硬岩 <input checked="" type="checkbox"/> 不明	オーバーハング <input checked="" type="checkbox"/>	□無 □有	排水施設	□無 <input checked="" type="checkbox"/> 有のり層 小段排水
土砂		□砂質土□礫質土□粘土□不明				
のり面高 (複合のり面は複数高さ)	最大高 5 m(平均高 5 m) (うち擁壁高 5 m)		のり面保護工: □無 □植生土 □構造物			
のり面勾配	60 度		擁壁配置: □のり面の上部 □のり面の中部 □のり面の下部 <input checked="" type="checkbox"/> 全面			
のり長さ	5.5 m		家屋の有無: 上部 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無 : 下部 □有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
変形状態と配点表						
変形状態のチェック(複数可)	小	中	大			
1 クラック幅	3cm未満	1 3~15cm未満又は複数	3 15cm以上又は全面	5		
2 陥没(深さ)	20cm未満	2 20~50cm未満	4 50cm以上	6		
3 沈下(沈下量)	10cm未満	2 10~25cm未満	4 25cm以上	7		
4 段差(段差量)	20cm未満	3 20~50cm未満	5 50cm以上	8		
5 隆起(隆起量)	20cm未満	7 20~50cm未満	8 50cm以上	9		
6 溝水、噴砂	□無 <input checked="" type="checkbox"/> 有→+1点(上の点数に1点加える)					
変形状態のチェック(複数可)	小	中	大			
1 クラック幅	3cm未満又は単数	1 3~15cm未満又は複数	2 15cm以上又は全面	3		
2 ハラミ(隆起量)	10cm未満	3 10~30cm未満	4 30cm以上	5		
3 ガリー浸食	クラックなどがあり雨漏りとなって雨滴による浸食が現れはじめた段階。	6 のり面の表土が雨露によって陥没するなど放置していると被害が広がるおそれのあるもの。	7 洞穴状や滲水状にガレーが進展して家屋の基礎やのり面等の下側に被害を及ぼすような状態。	8		
4 滑落・崩壊	部分的な表層すべり、又はのり面上部の小崩壊。	7 表層すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中止までの崩壊。	8 全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの、又はのり面底部を含む全崩壊。	9		
5 のり面保護工の変状 (植生工は除く)	例えば、のり壁の間詰め陥没。又はコンクリート吹付工にわざにテンションケーブルが見られるが吹付工のすれば認められない程度。	7 例えば、のり壁の部分的な破損。又はコンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる。	8 例えば、のり壁の浮上り破壊。又はコンクリート吹付工のラス金網が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる。	9		
6 排水施設の変状	天端排水溝にすれ、欠損がある。又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	3 左に加え、のり面のクラック、又は日地からの湧水がある。	5 排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている。	7		
7 のり面内の水道管等の破裂	破裂して水が流出している。			8		
8 湧水、落石・転石	□無 <input checked="" type="checkbox"/> 有→+1点(上の点数に1点加える)					

被害の割合
※基礎点に既存の被害を加えた点数
※無被害の場合は基礎・被害なし

5	点	☆被害程度の点数と危険度判定☆	
		無被害: 0 点(防災上問題無し)	
		小被害: 1~3点あ(当面は防災上問題無し)	
		中被害: 4~7点(制限付き立入。進行ていれば避難)	
		大被害: 8~10点(危険、要避難、立入禁止)	

危険度判定: □大 □中 □小 □無

緊急度: □大 中 □小 (人命・財産・交通の3点を判断基準とする。)

拡大の見込: 有 □無 □判断不可 (備考:)

宅地地盤の変状の程度(大・中・小)の概要説明と配点


変 状 形 態 と 配 点 表							
宅 地 地 盤	変形状態のチェック(複数可)	小		中		大	
	1 クラック(幅)	3 cm未満	1	3~15cm未満又は複数	3	15cm以上又は全面	5
	2 陥没(深さ)	20 cm未満	2	20~50 cm未満	4	50 cm以上	6
	3 沈下(沈下量)	10 cm未満	2	10~25 cm未満	4	25 cm以上	7
	4 段差(段差量)	20 cm未満	3	20~50 cm未満	5	50 cm以上	8
	5 隆起(隆起量)	20 cm未満	7	20~50 cm未満	8	50 cm以上	9
	6 湧水、噴砂	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有→+1点(上の点数に1点加える)					



クラック



陥没

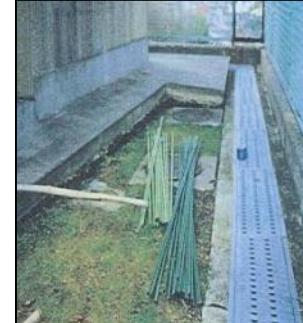

沈下



段差



隆起

表3-24 宅地地盤危険度評価項目の説明（1）

項目／程度	小	中	大
クラック	3cm未満	3~15cm未満 又は 複数	15cm以上 又は 全面
	1	3	5



表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明（2）

項目／程度	小	中	大
陥没 (深さ)	20cm未満	20cm～50cm未満	50cm以上
	2	4	6

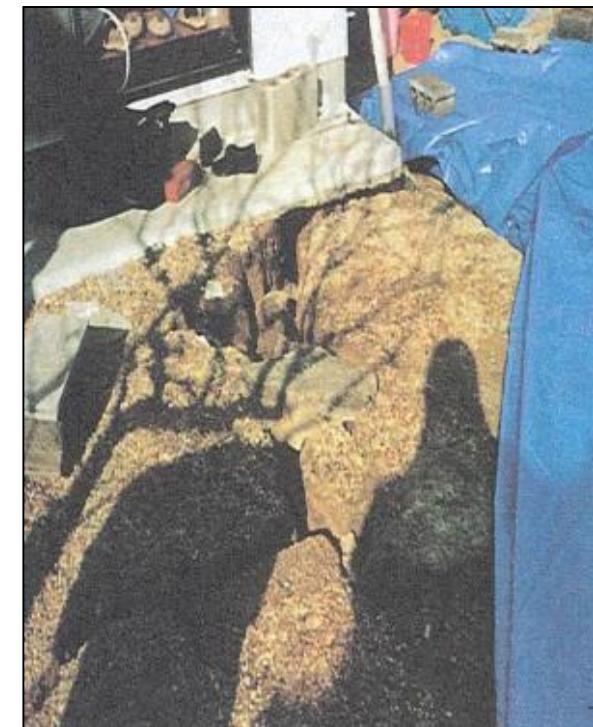
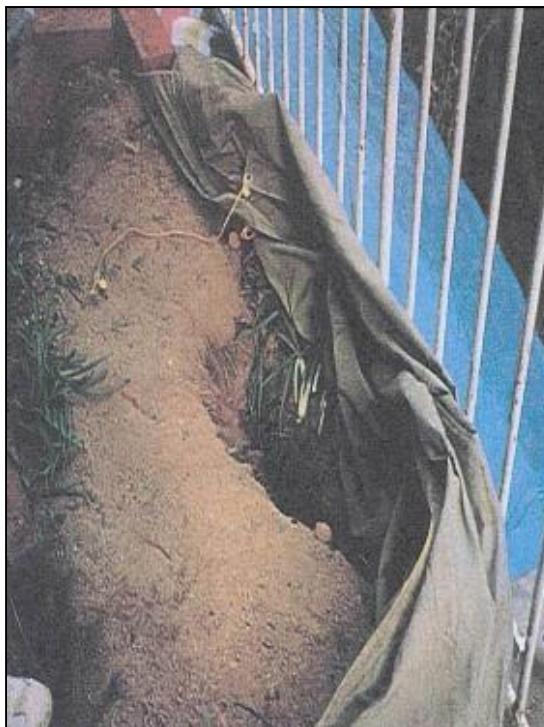
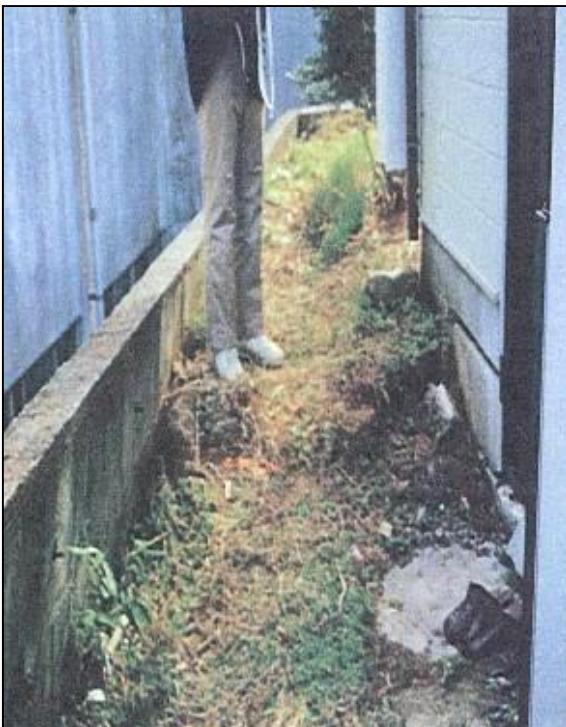


表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明 (3)

項目／程度	小	中	大
沈 下	10cm未満	10~25cm未満	25cm以上
	2	4	7

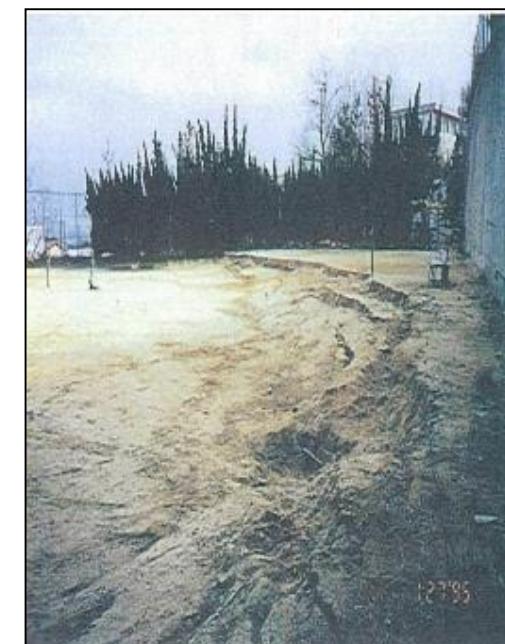
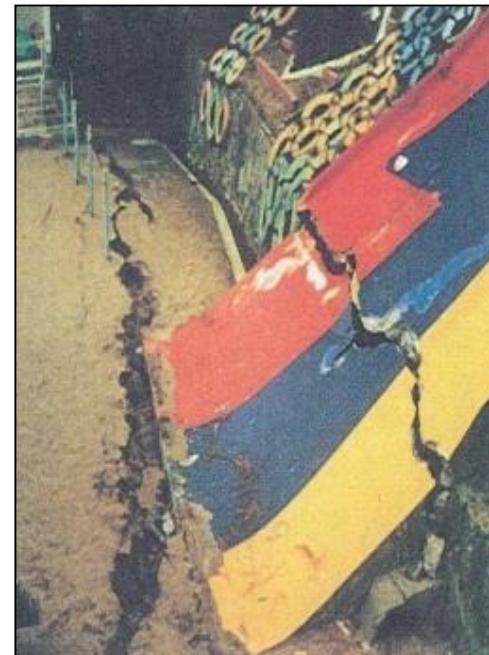
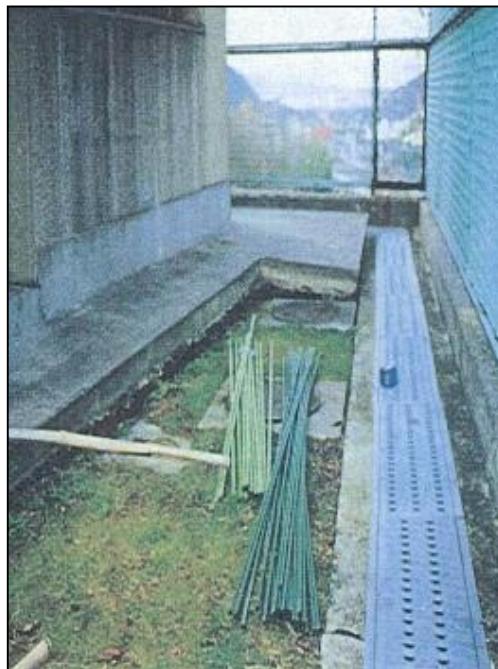


表3-24 宅盤・のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（4）

項目／程度	小	中	大
段差	20cm未満	20~50cm未満	50cm以上
	3	5	8

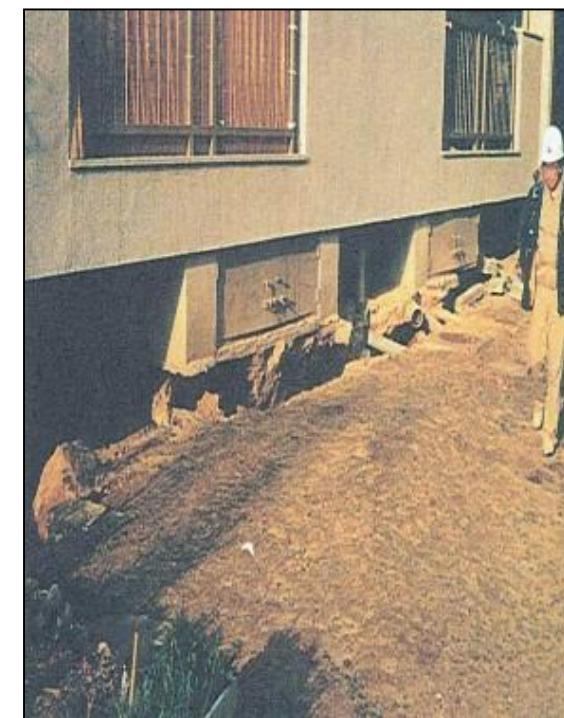
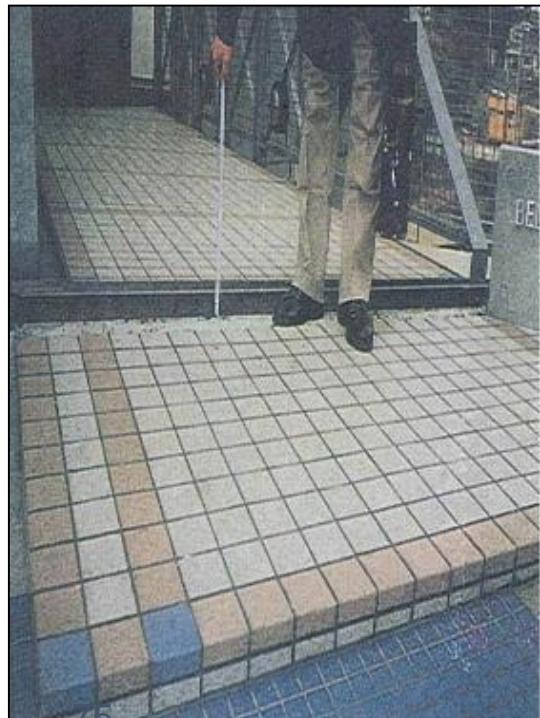


表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明（5）

項目／程度	小	中	大
隆 起	20cm未満	20~50cm未満	50cm以上
	7	8	9



表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明 (6)

項目／程度	小	中	大
湧水や噴砂の有無、液状化を確認する			
大中小ではなく有無を確認し、1点数を加算			



のり面・自然斜面の変状の程度(大・中・小)の概要説明と配点

変形状態のチェック(複数可)	小	中	大			
1 クラック(幅)	3 cm未満又は単数	1	3~15 cm未満又は複数	2	15 cm以上又は全面	3
2 ハラミ(隆起量)	10 cm未満	3	10~30 cm未満	4	30 cm以上	5
3 ガリー浸食	クラックなどが誘因となって雨滴による浸食が現れはじめた段階。	6	のり面の表土が雨裂に陥没するなど放置していると被害が広がるおそれのあるもの。	7	洞穴状や滝壺状にガリーが進展して家屋の基礎やのり面等の下側に被害を御予防すような状態。	8
4 滑落・崩壊	部分的な表層すべり、又はのり面上部の小崩壊。	7	表層すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中部までの崩壊。	8	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの、又はのり面底部を含む全崩壊。	9
5 のり面保護工の変状 (植生工は除く)	例えば、のり枠の間詰め陥没。又はコンクリート吹付工にわずかにテンションクラックが見られるが吹付工のいずれは認められない程度。	7	例えば、のり枠の部分的な破損。又はコンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる。	8	例えば、のり枠の浮上り破壊。又はコンクリート吹付工のラス金網が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる。	9
6 排水施設の変状	天端排水溝にずれ、欠損がある。又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	3	左に加え、のり面のクラック、又は目地からの湧水がある。	5	排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている。	7
7 のり面内の水道管等の破裂	破裂して水が流出している。					8
8 湧水、落石・転石	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有→+1点(上の点数に1点加える)					

のり面・自然斜面の変状の参考写真



クラック



ハラミ・盤ぶくれ



ガリー侵食



滑落・崩壊



のり面保護工の変状



排水施設の変状



落石・転石

表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（1）

項目／程度	小	中	大
クラック (幅)	3cm未満又は単数 1	3~15cm又は複数 2	15cm以上又は全面 3



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明 (2)

項目／程度	小	中	大
ハラミ・盤ぶくれ	10cm未満又は 1宅地ごとの のり面等面積 に対し10%未満	10~30cm未満又は 1宅地ごとの のり面等面積 に対し10~50%	30cm以上又は 1宅地ごとの のり面等に対し50% 以上
	3	4	5



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（3）

項目／程度	小	中	大
ガリー浸食	クラックなどが誘因となって雨滴による浸食が現ればじめた段階	のり面の表土が雨裂に陥没するなど放置していると被害が広がるおそれのあるもの	洞穴状や滝壺状にガリーが進展してり家屋の基礎やのり面等の下側に被害を及ぼすような状態
	6	7	8



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（3）

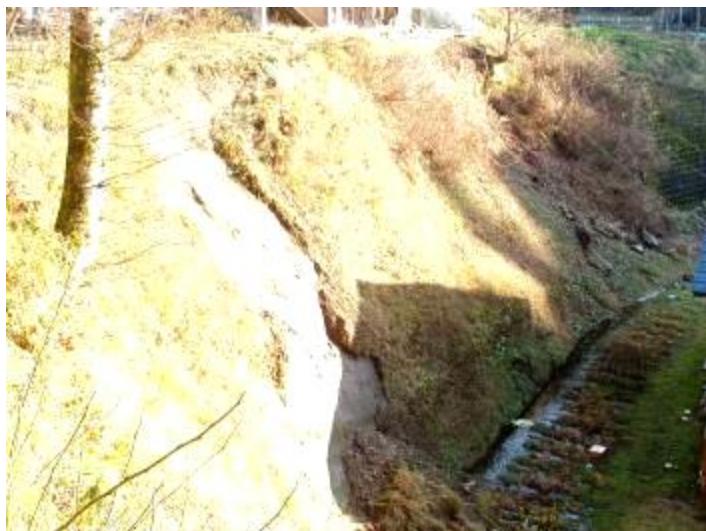


表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明

(4)

項目／程度	小	中	大
滑落・崩落	部分的な表層すべり、又はのり面上部の小崩壊	表層すべりが進んでえぐり取られたような状態放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中部までの崩壊	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるものの、又はのり面底部を含む全崩壊
	7	8	9



84



84

表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（5）

項目／程度	小	中	大
のり面保護	のり枠の間詰め陥没。コンクリート吹付工にわずかにテンションクラックが見られるが吹付工のすれば認められない程度	のり枠の部分的な破損。又コンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる	のり枠の浮上り破壊。コンクリート吹付工のラス金鋼が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる
	7	8	9

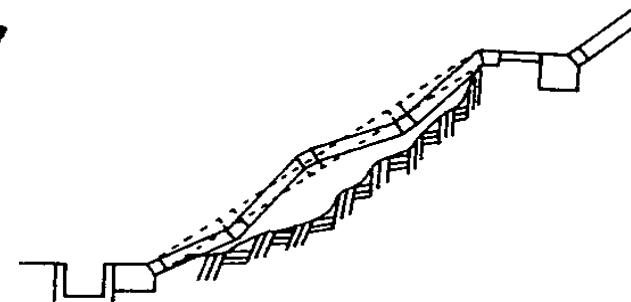
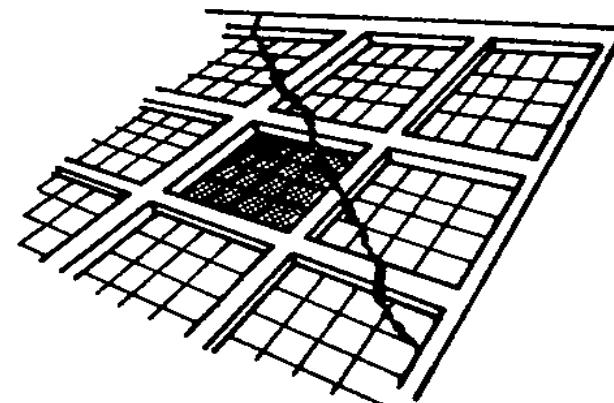
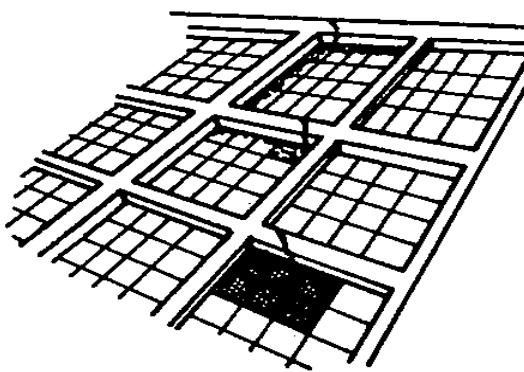


表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（5）



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（6）

項目／程度	小	中	大
排水施設の変状	天端排水溝にすれ、欠損がある又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる	左に加え、のり面のクラック、又は目地からの湧水がある	排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている
	3	5	7




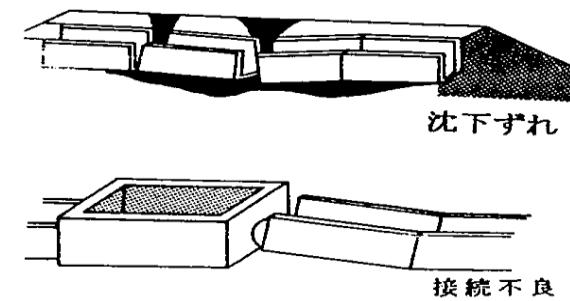


表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（6）



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（7）

項目／程度	小	中	大
のり面内の水道管等の破裂	破裂して水が流出している		
	8		
湧水・落石 転石	湧水・落石・転石の有無を確認する		
	大中小ではなく有無を確認し、1点数を加算		

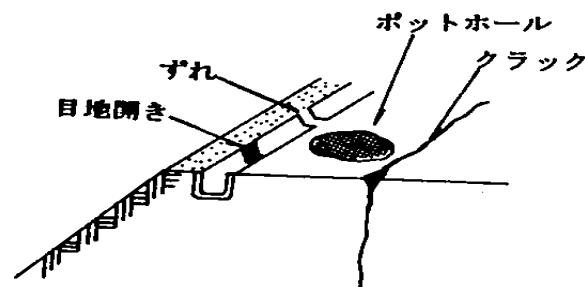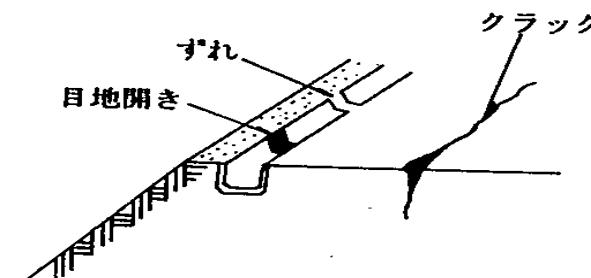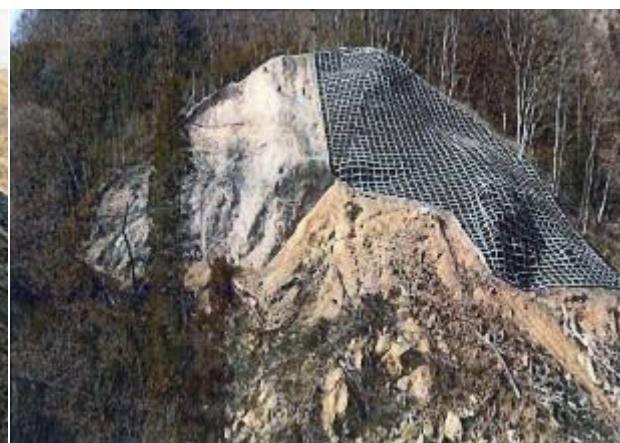

被害の判定値 ※基礎点に変状点の最大値を加えた点数 ※無被害の場合は基礎・被害点の記載無し	<input type="text"/> 点	☆被害程度の点数と危険度判定☆ 無被害： 0 点(防災上問題無し) 小被害： 1 ~ 3 点(当面は防災上問題無し) 中被害： 4 ~ 7 点(制限付き立入。進行していれば避難) 大被害： 8 ~ 10 点(危険、要避難、立入禁止)
危険度判定		<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無
所見(記入者の意見) ※無被害の場合は記載無し	緊急度	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 (人命・財産・交通の 3 点を判断基準とする。)
	拡大の見込	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可 (備考：)

表3-33, 3-46 宅地地盤・のり面の危険度判定区分

点 数	判 定 区 分	判 定	
0	無	防災上の問題はないと考えられる	調査済宅地
1~3点	小	変状は見られるが当面は防災上の問題はない	調査済宅地
4~7点	中	変状が著しく、当該住宅に立ち入る場合は、時間、人数を制限するなど十分注意する。また、変状が進行していれば避難も必要	要注意宅地
8~10点	大	変状等が特に顕著で危険である。避難立入禁止措置が必要	危険宅地

所見(記入者の意見)の記入

※無被害の場合は記載しなくて良い

①緊急度

大 → すぐに措置が必要である

交通が困難、家屋の崩壊、二次災害が発生する可能性

中 → ある程度の日数は放置可能。やや交通困難、
財産の被害がみられ、長期間の放置は危険。

小 → ある程度の期間は放置可能。交通への支障小、
家屋被害小、構造物や人命への危険なし。

②拡大の見込み

「拡大の見込み」の有無は、

危険度の評価、緊急度、現場の状況...etc

総合的に勘案して「評価」する。

Part V：その他



- 判定ステッカー
- その他



H16新潟県中越地震の被災宅地相談窓口

判定結果の表示

被災宅地危険度判定の結果は、下記の3種類の判定ステッカーを見えやすい場所に表示し、当該宅地の使用者・居住者だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを識別できるようにします。



また、判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法についての簡単な説明や二次災害防止のための処置についても明示します。




判定結果の表示

ステッカーには、下図に示すように以下の内容を簡潔に表示する。


- ① 何が危険であるか
- ② 判定日時
- ③ 災害対策本部の連絡先

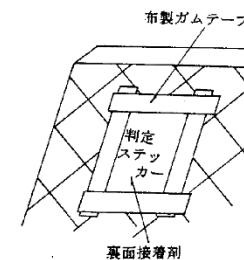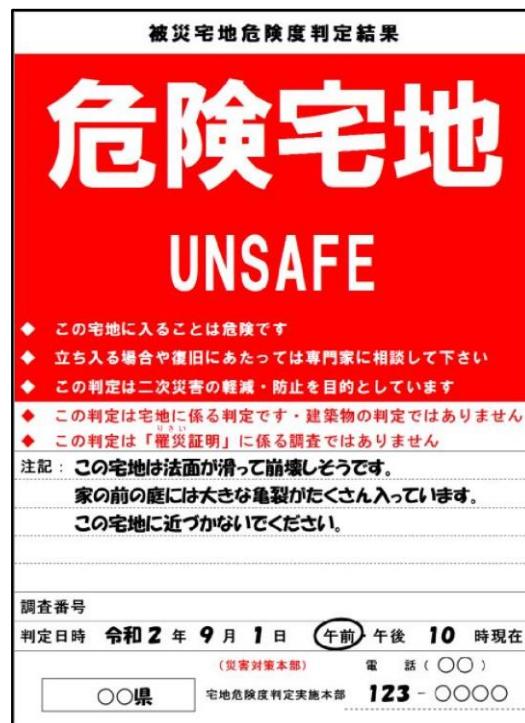


(a) 擁壁の場合

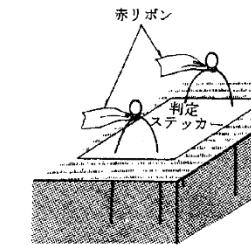

(b) のり面の場合

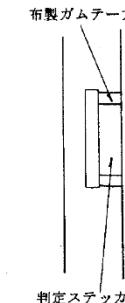


(c) 電柱の場合
つかない石積みの場合
(クラック等の隙間に差込む)

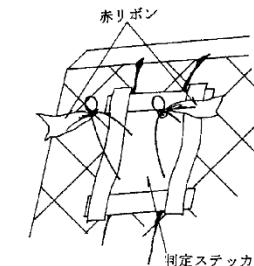

判定ステッカーによる現地表示方法(例)

判定ステッカーの表示例



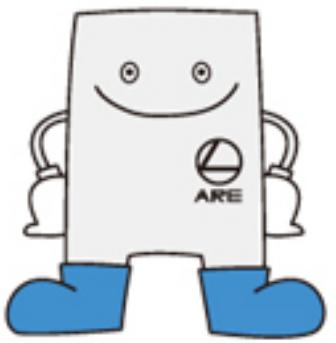

公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会
All Japan Association of Retaining-Wall Engineering