


## 第8節 環境放射能

### 1 現況

#### (1) 伊方原子力発電所の概要

エネルギー資源のほとんどを輸入石油に頼ってきた我が国では、エネルギーの安定供給を図るため、省エネルギーの推進と併せて、石油代替エネルギーの開発が進められている。平成25年度の発電電力量（一般電気事業用）に占める原子力の割合は、0%となっている（図2-6-5）。平成24年度に国内で唯一稼動していた大飯原子力発電所3、4号機が、平成25年9月2日及び15日から定期検査のために停止して以降、平成27年7月1日現在、国内の全ての原子力発電所が停止している。

図2-6-5 平成26年度 日本の発電電力量構成比

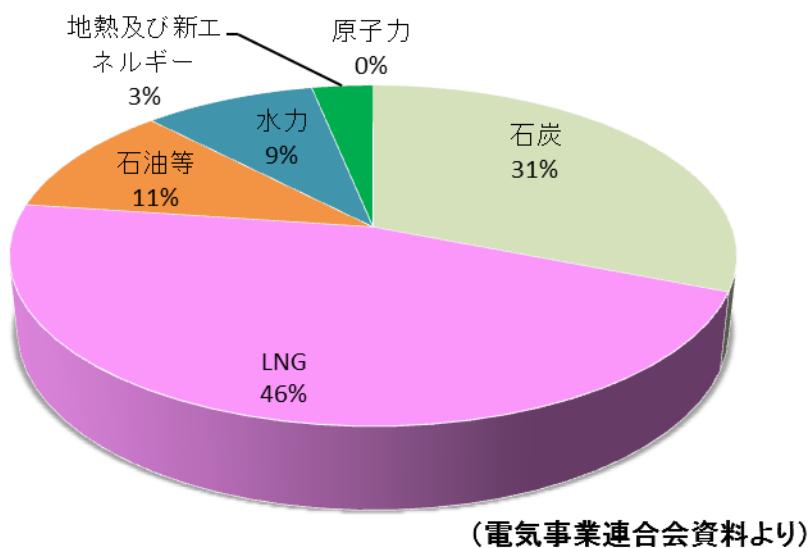

本県においては、四国電力（株）が西宇和郡伊方町に設置している伊方原子力発電所の1号機（56万6千kW）が昭和52年9月30日に、2号機（56万6千kW）が昭和57年3月19日に、3号機（89万kW）が平成6年12月15日にそれぞれ営業運転を開始しているが、平成23年3月に発生した東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に伴う、原子力発電所の安全対策の実施との確認のため、定期検査が終了した原子炉は運転再開せず、停止したままの状況となっており、平成26年度の四国電力（株）の発電電力量に占める原子力の割合は、0%となっている。

平成25年7月8日、四国電力（株）は、原子力規制委員会へ新規制基準に基づく伊方3号機の原子炉設置変更許可申請を提出し、同時に県及び伊方町に対して、今回の申請に係る施設や機能の変更について、安全協定に基づく事前協議書を提出了。

この申請を受けて、原子力規制委員会では、東京電力（株）福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて改正された関係法令に基づき、新しい規制基準に適合しているかどうか審査を進めており、県においても、伊方原子力発電所環境安全管理委員会を開催し、四国電力から申請内容等について、原子力規制委員会から規制基準の内容等について説明を受け、原子力規制委員会の審査と並行して審議を行っている。（平成27年7月1日現在）

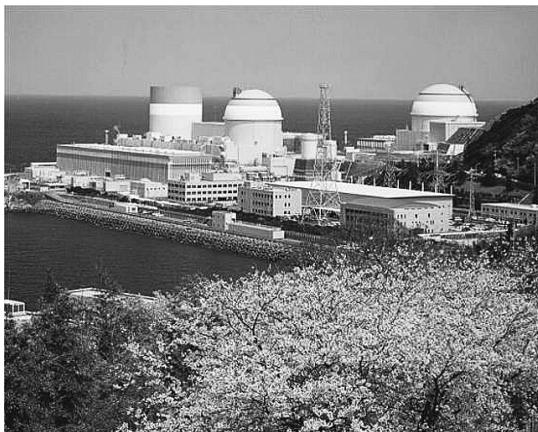


図2-6-6 四国電力(株)伊方発電所（全景）

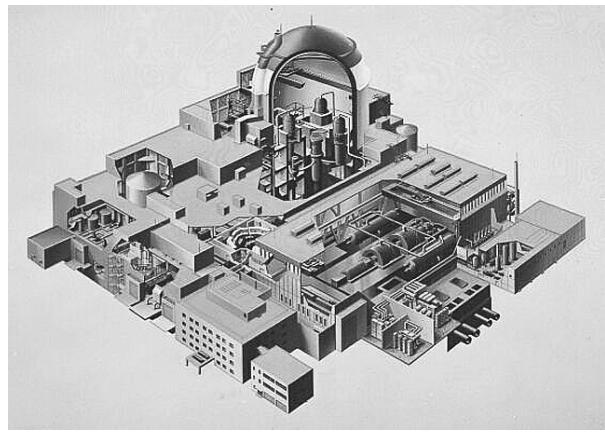


図2-6-7 四国電力(株)伊方発電所（3号機鳥瞰図）

## (2) 伊方原子力発電所の運転、管理状況

平成26年度における1、2、3号機の運転管理状況は、表2-6-54及び表2-6-55のとおりであり、原子炉を停止した状態が続いている。また、平成26年度の温排水の放出管理状況並びに発電所からの放射性気体廃棄物及び液体廃棄物の放出量を基に評価した周辺公衆の線量は $0.007 \mu\text{Sv}/\text{年}$ で、安全協定に定める努力目標値を下回っている。

表2-6-54 平成26年度伊方原子力発電所定期検査状況

号機別	定期検査期間	備考
1号機	平成23年9月4日～	第28回定期検査
2号機	平成24年1月13日～	第23回定期検査
3号機	平成23年4月29日～	第13回定期検査

表2－6－55 平成26年度伊方原子力発電所運転管理状況

項目		運転管理実績			安全協定に定める値	
		1号機	2号機	3号機		
運転時間	1、2、3号機別	0時間	0時間	0時間		
	発電所全体	0時間 <sup>(注1)</sup>				
発電電力量	1、2、3号機別	0MWH	0MWH	0MWH		
	発電所全体	0MWH				
放射性物質の放出管理状況	気体	放射性希ガス	1、2、3号機別	検出されず <sup>(注2)</sup>	検出されず <sup>(注2)</sup>	検出されず <sup>(注2)</sup>
		発電所全体		検出されず <sup>(注2,3)</sup>		
	液体	ヨウ素-131	1、2、3号機別	検出されず <sup>(注2)</sup>	検出されず <sup>(注2)</sup>	検出されず <sup>(注2)</sup>
		発電所全体		検出されず <sup>(注2,3)</sup>		
	液体	トリチウムを除く	1・2号機、3号機別	検出されず <sup>(注2)</sup>		検出されず <sup>(注2)</sup>
		発電所全体		検出されず <sup>(注2,3)</sup>		
	液体	トリチウム	1・2号機、3号機別	$8.0 \times 10^{10}$ Bq		$1.6 \times 10^{11}$ Bq
		発電所全体		$2.4 \times 10^{11}$ Bq <sup>(注3)</sup>		
放射性固体廃棄物保管状況 (貯蔵容量:38,500本)		累計 27,594本(200ℓ ドラム缶) <sup>(注4)</sup>				
温排水の <sup>(注5)</sup> 放出管理状況	残留塩素		検出されず <sup>(注6)</sup>	検出されず <sup>(注6)</sup>	0.02ppm以下	
	硫酸第一鉄		検出されず <sup>(注6)</sup>	検出されず <sup>(注6)</sup>	鉄として0.05ppm以下	
	pH(水素イオン濃度)		8.1	8.1	7.8~8.3	
	水温上昇月間平均値		— <sup>(注7)</sup>	— <sup>(注7)</sup>		
施設周辺 <sup>(注8)</sup> における最大線量	気体		0 $\mu$ Sv/年		(注9) 7 $\mu$ Sv/年	
	液体		$7.2 \times 10^{-3}$ $\mu$ Sv/年			
	合計		$7.2 \times 10^{-3}$ $\mu$ Sv/年			

(注1) 伊方発電所としての運転時間を示す。

(注2) 気体廃棄物(放射性希ガス)、液体廃棄物(トリチウムを除く)の検出限界は、 $2 \times 10^{-2}$ Bq/cm<sup>3</sup>、気体廃棄物(ヨウ素-131)の検出限界は $7 \times 10^{-9}$ Bq/cm<sup>3</sup>、放出口における測定値が全て検出限界未満の場合に「検出されず」と表示。(注3) 保安規定に定める値は、発電所全体で気体廃棄物(希ガス)が $1.5 \times 10^{15}$ Bq/年、気体廃棄物(ヨウ素-131)が $8.1 \times 10^{10}$ Bq/年、液体廃棄物(トリチウムを除く)が $1.1 \times 10^{11}$ Bq/年、液体廃棄物(トリチウム)が $1.2 \times 10^{14}$ Bq/年である。(注4) 固体廃棄物として、上表のほか、蒸気発生器保管庫に蒸気発生器4基、保管容器638m<sup>3</sup>を保管。

(注5) 循環水ポンプを作動させている期間の取放水口温度差の月間平均値。

(注6) 残留塩素、硫酸第一鉄の検出限界は0.01ppm

(注7) 循環水ポンプの作動なし。

(注8) 最大線量の評価は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する評価指針」(旧原子力安全委員会 平成13年3月改訂)による。

(注9) 努力目標値である。

## 2 対策

### (1) 監視体制

#### ① 安全協定

原子力発電所の設置許可、変更許可等の規制や監督は、関係法令に基づき国が行うこととなっている。しかし、本県では、原子力発電所周辺住民の安全確保と周辺環境の保全を図るため、1号機の運転開始に先立って昭和51年3月、県及び伊方町並びに四国電力株式


会社の3者で「伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定」（安全協定）を締結し、さらに、昭和60年4月には、3号機の増設に伴い、内容をより具体化・明確化するために改定を行った。

また、平成11年12月の安全協定確認書の改定により、正常状態以外のすべての異常を通報連絡させるよう変更したことから、伊方原子力発電所環境安全管理委員会等で審議のうえ、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」を策定し、平成13年4月から運用を開始しており、情報公開を更に進めるとともに、適時、的確な情報提供に努めている（資料編9-1参照）。

県では、この安全協定に基づき、環境放射線及び温排水並びに放射性廃棄物の保管・管理等について、図2-6-8のとおり厳しく監視を行っている。

図2-6-8 安全協定に定める伊方原子力発電所に係る監視体制

[四国電力(株)] [愛媛県(伊方町:協力)]

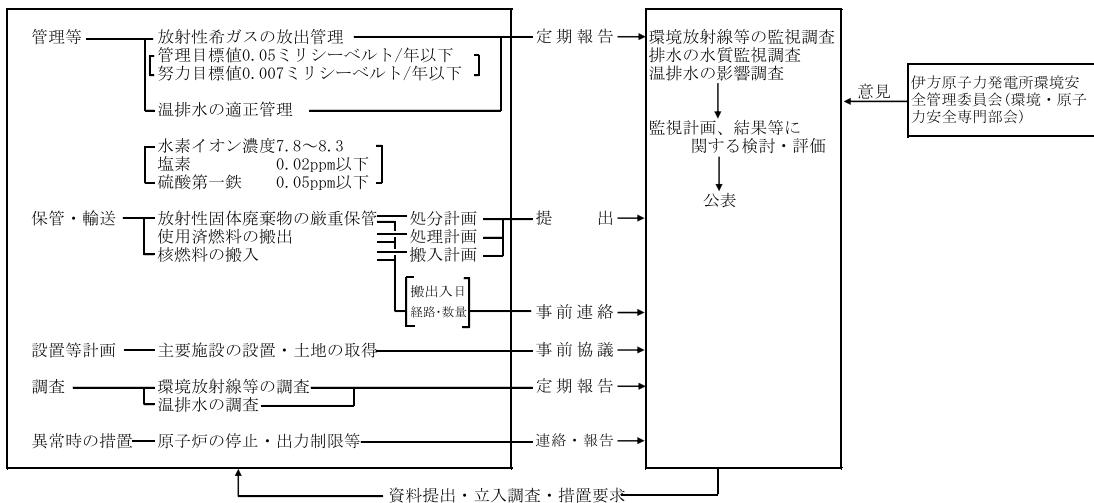

注 安全協定には、上記事項のほかに損害賠償・紛争等の処理等についても定めている。

平成26年度には、伊方発電所において、法律に基づく国への報告対象トラブルは発生していないが、国への報告対象とならない設備故障や地震観測など、20件の通報連絡があった。これらの異常については、いずれも外部への放射能の放出ではなく、周辺環境放射線への影響のないものであった。県では、通報連絡のあったすべての異常（負傷等を除く）について、環境放射線テレメータ装置による周辺環境放射線の確認結果や立入調査結果とともに公表し、原子力発電所の情報公開に努めるとともに、設備等の異常については、四国電力株式会社に対して原因と対策の報告書の提出を求め、設備の補修、作業要領書への注意書きの明記、作業員への教育訓練の充実などを実施させ、その改善状況を確認するなど、伊方発電所の安全確保に努めている（資料編9-2参照）。

## ② 覚書

伊方発電所のある伊方町の隣接、隣々接である八幡浜市、大洲市、西予市が、四国電力に対して、風評被害への対応を含め、住民の安全確保につながる協定等の締結を要請したことから、平成24年9月に「伊方原子力発電所周辺の安全確保等に関する覚書」（覚書）を締結した。この覚書は、①の安全協定の範囲内で、主要な施設の設置、変更等の際の手続き、異常時の通報・連絡、立入調査への同行、損害賠償などについて規定しており、3

市の住民の安全対策や安心の確保につながる内容となっている。

### ③ 伊方原子力発電所環境安全管理委員会

県は、原子力に関する技術的な専門家、各種団体の代表者及び地元代表者等で構成する「伊方原子力発電所環境安全管理委員会」を昭和51年6月に設置し、発電所周辺の環境監視の方法、各種調査結果等の検討を行うとともに、技術的事項については、同委員会に設置している「技術専門部会」において詳細な検討を行ってきたが、東京電力(株)福島第一原発事故以降、原子力安全に関する検討や緊急時の環境モニタリングに関することなど、議論の専門性が高まっていることから、平成25年1月、技術専門部会を「環境専門部会」及び「原子力安全専門部会」に再編し、組織の強化を図った。

平成26年度における管理委員会及び技術専門部会の活動状況は、表2-6-56のとおりである。平成26年度は、環境放射線等調査結果や新規制基準に基づく伊方3号機原子炉設置変更許可申請等について審議するとともに、伊方発電所の安全対策の進捗状況等について報告があった。

また、県の「審議会等の会議の公開に関する指針」（平成12年5月18日制定）に基づき、原子力安全行政に対する県民の理解と信頼を深めるため、管理委員会及び技術専門部会を平成13年2月の会議から一般公開している。

なお、委員会の実務実施については、協定3者で構成する「伊方原子力発電所環境調査技術連絡会」を組織し、必要に応じ会議を開催し、検討を行うとともに、合わせて安全協定の運用等についても協議している。

表2-6-56 平成26年度伊方原子力発電所環境安全管理委員会活動状況

年月日	内 容	
26. 6. 4	<ul style="list-style-type: none"><li>・伊方3号機の新規制基準への適合状況等について<ul style="list-style-type: none"><li>○耐震性能</li><li>○耐津波性能</li></ul></li><li>・これまでの原子力安全専門部会審議におけるコメント回答について</li><li>・原子力安全専門部会として国に確認すべき事項のとりまとめについて</li></ul>	原子力安全専門部会 (会議開催)
26. 8. 12	<ul style="list-style-type: none"><li>・部会長の選任</li><li>・平成25年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査結果について</li><li>・平成25年度伊方原子力発電所温排水影響調査結果について<ul style="list-style-type: none"><li>・放射線測定器(電離箱)の不具合について(報告)</li></ul></li></ul>	環境専門部会 (会議開催)
26. 8. 12	<ul style="list-style-type: none"><li>・会長の選任</li><li>・平成25年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査結果について</li><li>・平成25年度伊方原子力発電所温排水影響調査結果について</li><li>・伊方3号機の新規制基準への適合状況等について(報告)<ul style="list-style-type: none"><li>○原子力安全専門部会における審議状況</li></ul></li><li>・平成25年度伊方発電所異常時通報連絡状況について(報告)</li></ul>	環境安全管理委員会 (会議開催)

26. 12. 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部会長の選任</li> <li>・伊方3号機の新規制基準への適合状況等について           <ul style="list-style-type: none"> <li>○耐震性能</li> <li>○耐津波性能</li> </ul> </li> <li>・これまでの原子力安全専門部会審議におけるコメント回答について</li> <li>・伊方3号機の更なる揺れ対策に係る取組みについて（現状報告）</li> </ul>	原子力安全専門部会 (会議開催)
27. 2. 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・伊方3号機の新規制基準への適合状況等について           <ul style="list-style-type: none"> <li>○基準地震動・基準津波の策定について</li> <li>○これまでの原子力安全専門部会審議におけるコメント回答について</li> </ul> </li> <li>・長期停止に伴う保全対策について</li> </ul>	原子力安全専門部会 (会議開催)
27. 2. 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>・伊方3号機の新規制基準への適合状況等について           <ul style="list-style-type: none"> <li>○敷地内断層について</li> <li>○これまでの原子力安全専門部会審議におけるコメント回答について</li> </ul> </li> <li>・緊急時対策所について</li> </ul>	原子力安全専門部会 (会議開催)
27. 2. 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部会長の選任について</li> <li>・愛媛県緊急時モニタリング計画の策定等について</li> </ul>	原子力安全専門部会 (会議開催)
27. 3. 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査計画について</li> <li>・平成27年度伊方原子力発電所温排水影響調査計画について</li> <li>・モニタリングポストの更新・移設について（報告）</li> </ul>	環境専門部会 (会議開催)
27. 3. 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査計画について</li> <li>・平成27年度伊方原子力発電所温排水影響調査計画について</li> <li>・愛媛県緊急時モニタリング計画等の策定について</li> <li>・伊方3号機の新規制基準への適合状況等について（報告）           <ul style="list-style-type: none"> <li>○原子力安全専門部会における審議状況</li> <li>○伊方3号機の安全対策の進捗状況について</li> </ul> </li> </ul>	環境安全管理委員会 (会議開催)

## (2) 環境放射線等調査

本県では、伊方原子力発電所周辺の環境放射線等の状況を監視するため、空間放射線、環境試料の放射能等について、1号機運転開始前の昭和50年度から継続して調査を実施しており、その結果は、四半期毎にとりまとめ公表している（資料編9-3～9-5参照）。

平成26年度の調査結果を国のモニタリング指針に基づき評価した結果は、次のとおりであり、測定結果の概要は、表2-6-57及び表2-6-58のとおりである。

なお、県では、東海村ウラン加工施設臨界事故を踏まえ、平成13年4月からモニタリングポスト5局を増設するなど伊方発電所周辺の環境放射線監視体制を強化するとともに、原子力情報ホームページを開設し、環境放射線等のデータをリアルタイムで公開するなど、広報表示機能の充実強化を図っている（図2-6-9）。

また、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を受け、伊方発電所から概ね30km圏にモニタリングポスト12局を増設する（平成25年4月運用開始）とともに、これを含めた空間放射

線調査の強化や環境試料の放射能調査の拡充を図り、平成24年度に事前調査を実施のうえ、平成25年度から調査を実施している（図2-6-10）。

図2-6-9 固定モニタリングポスト設置地点（狭域）


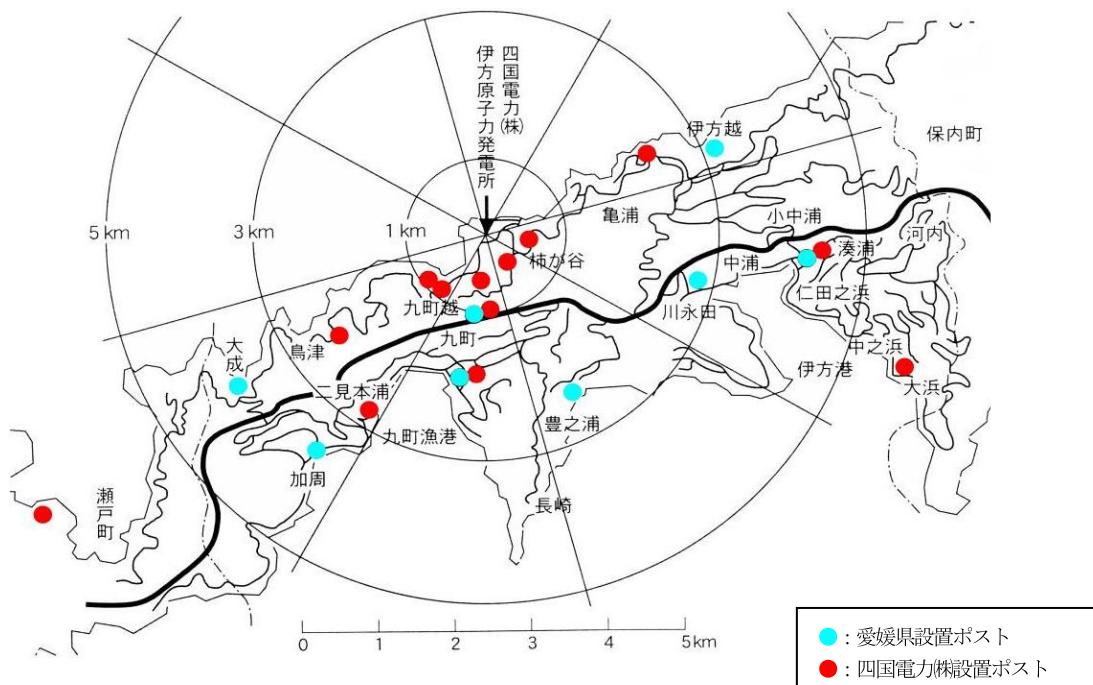


図2-6-10 固定モニタリングポスト設置地点：平成24年度12局増設（広域）

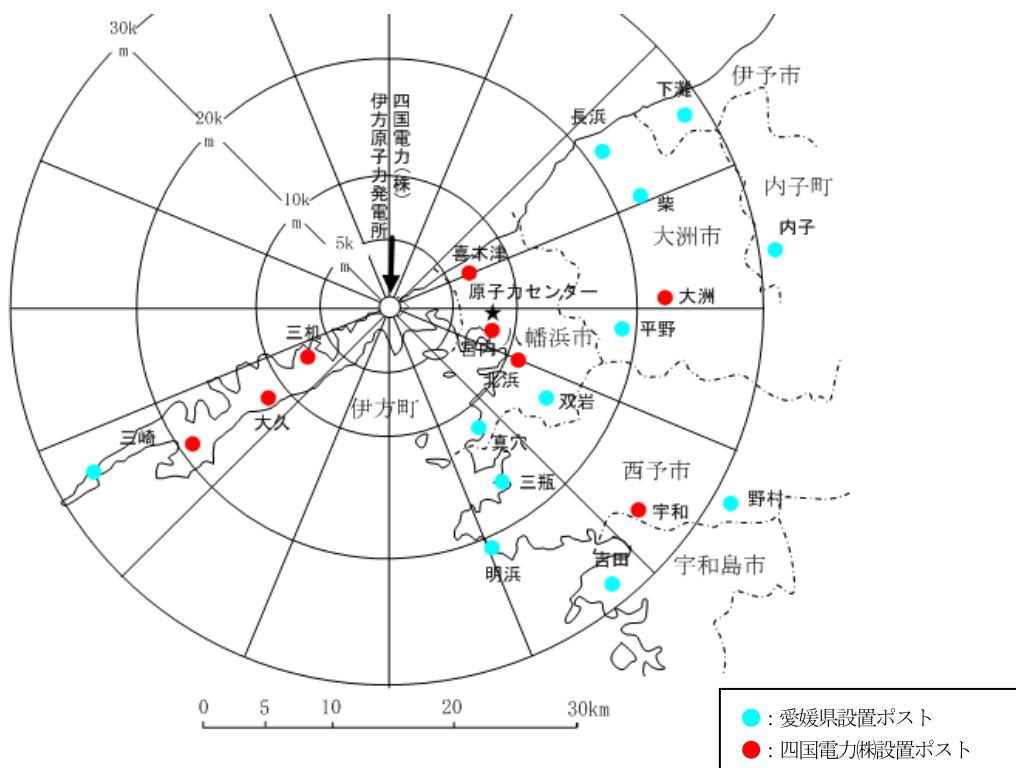

## ① 空間放射線

### ア モニタリングステーション及びモニタリングポストによる線量率<sup>(注1)</sup>

#### ・発電所周辺（5km圏内）

伊方原子力発電所からの予期しない放射性物質の放出を監視するため、愛媛県モニタリングステーション1局、モニタリングポスト7局、四国電力㈱モニタリングステーション1局、モニタリングポスト4局で実施しているNaI(Tl)シンチレーション検出器による線量率の連続測定結果は、1時間平均値が最低11、最高75ナノグレイ／時の範囲内にあり、年間平均値は、14～28ナノグレイ／時であった。

なお、測定値が一定の範囲を超えた場合には、気象状況や発電所からの放出状況等を調査するとともに、ガンマ線スペクトルの評価により、その原因解析を行っているが、平成26年度の調査結果からは、発電所からの放出と考えられる線量率の変化は認められなかった。

#### ・広域（5km～概ね30km圏内）

異常事態又は緊急事態が発生した場合における環境放射線モニタリングの実施体制を整備する目的で平常時における調査範囲を拡大し、平成25年度から測定を開始したものである。愛媛県モニタリングポスト12局、四国電力(株)モニタリングポスト10局で実施しているNaI(Tl)シンチレーション検出器による線量率の連続測定結果は、1時間平均値が最低14、最高141ナノグレイ／時の範囲内であった。平成26年度の線量率測定結果からは、放射線の異常な変動は見られなかった。

### イ モニタリングポイントにおける積算線量

外部被ばくによる線量の状況を知るため、発電所周辺の3市1町の計44地点で実施している積算線量の測定結果は、年間302～711μGy（マイクログレイ）の範囲にあり、過去の測定値と同程度であった。また、四国電力㈱が測定している25地点において年間327～489マイクログレイであった。

## ② 環境試料の放射能

平成26年度の環境試料の放射能調査において、一部の環境試料から検出されたセシウム-137等の人工放射性核種は、伊方原子力発電所1号機運転開始前から継続して検出されているものであり、その分析結果は過去の測定値と比較して同程度であった。これらはいずれも微量であり、人体への影響上問題となるような濃度は認められていない。それ以外の環境試料の分析結果も、過去の測定値と比較して同程度であった。（表2-6-59）

## ③ 周辺公衆の線量評価

平成26年度の伊方地域に現に存在する自然放射線や、過去の大気圏内核爆発実験等に起因するセシウム-137等の測定結果を基に評価した周辺公衆の線量は、外部被ばくで0.24～0.38mSv（ミリシーベルト）/年、内部被ばくで0.00014mSv（ミリシーベルト）/年であり、1号機の運転開始前を含む過去の評価結果と比較しても同じ程度であった。

表2－6－57 平成26年度の伊方原子力発電所周辺環境放射線等監視調査結果

項目	実施機関	26年度測定値		昭和60～25年度測定値		単位	備考
空間線量率	発電所周辺 (5km圏内)	愛媛県	8地点	13～75	8地点	9～90 <sup>(注1)</sup>	モニタリングステーション、ポストで連続測定 nGy/時
		四国電力(株)	5地点	11～53	5地点	10～90 <sup>(注2)</sup>	
	広域(5km～概ね30km圏内)	愛媛県	12地点	16～141	12地点	14～116 <sup>(注3)</sup>	
		四国電力(株)	10地点	14～90	10地点	15～66 <sup>(注3)</sup>	
	積算線量	愛媛県	44地点	302～711 <sup>(注4)</sup>	44地点	297～714 <sup>(注4)</sup>	$\mu\text{Gy}/\text{年}$ 3か月毎に読み取り
		四国電力(株)	25地点	327～489	25地点	321～489 <sup>(注5)</sup>	

(注1) 平成13～25年度の測定値を記載している。

(注2) 昭和60～平成25年度の測定値を記載している。

(注3) 平成25年度より測定開始のため、平成25年度の測定値。

(注4) 平成25年度より測定を開始した地点がある。

(注5) 平成14～25年度の測定値を記載している。

(注6) 平成18～25年度の測定値を記載している。

表2－6－58 平成26年度の伊方原子力発電所周辺環境放射線等監視調査結果<sup>(注1)</sup>

項目	測定値の範囲 <sup>(注1、2、3)</sup>		単位
	平成26年度	昭和50～平成25年度	
核種分析・ヨウ素-131	大気浮遊じん	検出されず	検出されず～1.2 $\text{リベクル}/\text{m}^3$
	陸水	検出されず	検出されず $\text{リベクル}/\ell$
	土壤	検出されず	ベクル/kg 乾土
	農産食品(みかん)	検出されず	ベクル/kg 生
	農産食品(野菜)	検出されず	ベクル/kg 生
	農産食品(生しいたけ)	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup> ベクル/kg 生
	農産食品(精米)	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup> ベクル/kg 生
	農産食品(製茶)	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup> ベクル/kg 乾
	畜産食品(牛乳)	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup> ベクル/ℓ
	淡水生物	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup> ベクル/kg 生
	植物	検出されず	検出されず～23 ベクル/kg 生
	降下物	検出されず	検出されず～6.3 ベクル/ $\text{m}^2\cdot\text{月}$
	海水	検出されず	検出されず $\text{リベクル}/\ell$
核種分析・セシウム-134	海底土	検出されず	検出されず ベクル/kg 乾土
	海産生物	検出されず	検出されず～3.0 ベクル/kg 生
	大気浮遊じん	検出されず	検出されず～0.199 $\text{リベクル}/\text{m}^3$
	陸水	検出されず	検出されず $\text{リベクル}/\ell$
	土壤	検出されず	検出されず～2.1 ベクル/kg 乾土
	農産食品(みかん)	検出されず	検出されず～0.32 ベクル/kg 生
	農産食品(野菜)	検出されず	検出されず ベクル/kg 生
	農産食品(生しいたけ)	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup> ベクル/kg 生

核種分析・セシウム-137	農産食品（精米）	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup>	ベクル/kg 生
	農産食品（製茶）	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup>	ベクル/kg 乾
	畜産食品（牛乳）	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup>	ベクル/ℓ
	淡水生物	検出されず	検出されず <sup>(注4)</sup>	ベクル/kg 生
	植物	検出されず	検出されず～5.6	ベクル/kg 生
	降下物	検出されず	検出されず～74	ベクル/m <sup>2</sup> ・月
	海水	検出されず	検出されず	ミベクル/ℓ
	海底土	検出されず	検出されず～1.1	ベクル/kg 乾土
	海産生物	検出されず	検出されず～0.044	ベクル/kg 生
	大気浮遊じん	検出されず	検出されず～2.7	ミベクル/m <sup>3</sup>
	陸水	検出されず	検出されず～2.4	ミベクル/ℓ
	土壤	4.9～34.8	1.2～150	ベクル/kg 乾土
	農産食品（みかん）	検出されず	検出されず～0.78	ベクル/kg 生
	農産食品（野菜）	検出されず～0.037	検出されず～0.81	ベクル/kg 生
	農産食品（生しいたけ）	0.180	0.108 <sup>(注4)</sup>	ベクル/kg 生

(注1) 対照地点である松山で採取された環境試料の測定結果を除く。

(注2) 愛媛県測定結果、四国電力(株)測定結果を合わせて示しているため、測定値の範囲は調査結果報告書中の調査機関別の測定値の範囲とは一致しない。

(注3) 四国電力(株)測定のセシウム-134の過去値は、昭和62年度から平成25年度の測定結果。

(注4) 平成25年度に調査範囲拡大したため、平成25年度の測定結果。

### (3) 環境放射能水準調査

本県では、昭和52年度から、国の委託事業として、過去に行われた大気圏内核爆発実験等による放射能汚染の影響を把握するため、食品中の放射能等の調査を実施している。

また、大気圏内核爆発実験等による環境への放射能汚染の恐れがある場合、国の指示により緊急時調査を実施することとしており、平成26年度は、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を受けた緊急時調査を継続して実施した。平成26年度は、松山市、新居浜市、今治市、八幡浜市及び宇和島市に設置しているモニタリングポストにより、空間線量率を測定するとともに、松山市等の降下物や野菜等8種類の試料の核種分析を行った。その結果は、表2-6-59、表2-6-60のとおりであり、過去の大気圏内核爆発実験等の影響とみられる人工放射性核種が検出されているが、いずれも微量であり、人体に影響があるような放射線線量率及び放射性物質濃度は認められていない。

表2－6－59 空間線量率測定結果

測定器	測定場所	平成26年度	平成16～25年度 <sup>(注1)</sup>	単位
モニタリングポスト (DBM方式、月平均値)	松山市 <sup>(注2)</sup>	45～63	45～74	nGy/時
	松山市 <sup>(注2)</sup>	75～116	— <sup>(注2)</sup>	nGy/時
	新居浜市	61～132	60～67 <sup>(注3)</sup>	nGy/時
	今治市	62～98	63～67 <sup>(注3)</sup>	nGy/時
	八幡浜市	47～88	50～53 <sup>(注3)</sup>	nGy/時
	宇和島市	54～92	53～60 <sup>(注3)</sup>	nGy/時

(注1) モニタリングポストによる測定は、平成4年度から実施しているが、平成17年1月20日にモニタリングポストの機器を簡易遮へい方式からDBM方式に更新していることから、過去の測定値は、更新以降の値を記載している。

(注2) モニタリングポスト松山局は、平成27年2月16日から17日の期間で衛生環境研究所(屋上)から産業技術研究所の敷地(地上1m)に移設を実施しているため、上段に移設前の測定結果、下段に移設後の測定結果を示している。

(注3) 平成24年3月26日から測定を開始したため、平成24年度の値のみ記載。

表2－6－60 ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果

試料名	放射性物質 <sup>(注1)</sup> の種類	平成26年度測定値	昭和52年度～ 平成25年度測定値	単位	試料採取場所
大気浮遊じん	セシウム-137	検出されず	—	mBq/m <sup>3</sup>	八幡浜市
降下物	セシウム-137	検出されず	検出されず～52	MBq/km <sup>2</sup>	松山市
陸水(蛇口水)	セシウム-137	検出されず	検出されず～2.2	mBq/ℓ	八幡浜市
土壌	セシウム-137	11～24	1.4～45	Bq/kg乾土	松山市
ほうれん草	セシウム-137	検出されず	検出されず～0.14	Bq/kg生	松山市
牛乳	セシウム-137	検出されず	検出されず～0.22	Bq/ℓ	東温市
魚類(さば)	セシウム-137	0.081	0.068～0.41	Bq/kg生	伊予灘

(注1) セシウム-137以外の放射性物質は、検出されていない。

#### (4) 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故による県内影響監視調査

県では、平成23年3月11日の東京電力(株)福島第一原子力発電所事故発生後、3月15日から県内への影響の監視を強化している。これまでの結果は、表2－6－61～65に示すとおり、大気浮遊じん等の環境試料から、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の影響とみられる人工放射性核種が検出されているが、いずれも微量であり、人体に影響があるような放射線線量率及び放射性物質濃度は認められていない。

なお、23年6月以降は同事故の影響とみられる人工放射性核種は検出されていない。

表2-6-61 空間線量率の調査結果

測定場所	測定日	測定値 [ $\mu\text{Sv}/\text{時}$ ]	参考(過去の範囲) [ $\mu\text{Sv}/\text{時}$ ]
松山市(モニタリングポスト1か所) <sup>(注1)</sup>	23.3.11～27.2.16	0.040～0.084	0.045～0.074 <sup>(注2)</sup>
松山市(モニタリングポスト1か所) <sup>(注1)</sup>	27.2.17～27.3.31	0.075～0.116	—
松山市(サーベイメータ1か所) <sup>(注1)</sup>	23.6.13～27.2.10	0.074～0.096	—
伊方町(モニタリングステーション1か所、同ポスト7か所)	23.3.11～27.3.31	0.010～0.086	0.009～0.090 <sup>(注2)</sup>
四国中央市(可搬型モニタリングポスト1か所)	23.3.17～23.12.27	0.028～0.080	—
県下全市町(サーベイメータ20か所)	23.6.23～23.6.24 <sup>(注3)</sup>	0.025～0.086	—

(注1) モニタリングポスト松山局は、平成27年2月16日から17日の期間で衛生環境研究所(屋上)から産業技術研究所の敷地(地上1m)に移設を実施しているため、上段に移設前の測定結果、下段に移設後の測定結果を示している。また、サーベイメータによる測定はモニタリングポスト松山局の検出器高さが移設に伴い、1m高さとなつたため、平成27年2月10日以降、測定を行っていない。

(注2) 現行と同様の測定開始～H21年度までの値を記載。松山はH17～、伊方は局別にS50, S55, H13～。

(注3) 一部市町は伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査として4.20、4.28、6.2、6.14に実施。

表2-6-62 大気浮遊じんの調査結果

採取場所	採取日	放射性物質 の種類	状態	測定値 [ $\text{mBq}/\text{m}^3$ ]		参考 (過去の最大値) [ $\text{mBq}/\text{m}^3$ ]	原発周辺監視区域外 の空気中濃度限度 [ $\text{mBq}/\text{m}^3$ ]
				～23年5月	23年6月～		
八幡浜市 (原子力センター)	23.3.15 ～ 26.3.31	ヨウ素-131	ガス	検出されず～14	検出されず	—	5,000
		ヨウ素-131	塵	検出されず～7.8	検出されず	150 <sup>(注1)</sup>	
		セシウム-134	塵	検出されず～12	検出されず	19 <sup>(注1)</sup>	20,000
		セシウム-136	塵	検出されず～0.37	検出されず	3.5 <sup>(注1)</sup>	100,000
		セシウム-137	塵	検出されず～11	検出されず	37 <sup>(注1)</sup>	30,000
		ニオブ-95	塵	検出されず～0.17	検出されず	7.0 <sup>(注2)</sup>	70,000
		テクネチウム-99m	塵	検出されず～0.22	検出されず	—	6,000,000
		テルル-129m	塵	検出されず～5.4	検出されず	48 <sup>(注1)</sup>	20,000
		テルル-132	塵	検出されず～0.23	検出されず	63 <sup>(注1)</sup>	20,000

(注1) チェルノブイリ原発事故の監視強化調査での測定値(いずれもS61.5採取分)

(注2) 通常の伊方原発周辺監視調査での測定値(第26回中国核実験実施後のS56.4採取分)

表2-6-63 降下物・降水の調査結果

採取場所	採取日	放射性物質 の種類	測定値 [ $\text{Bq}/\text{m}^2 \cdot \text{日}$ ]		参考(過去の最大値) [ $\text{Bq}/\text{m}^2 \cdot \text{日}$ ]
			～23年5月	23年6月～	
八幡浜市 (原子力センター)	23.3.15～27.3.31	ヨウ素-131	検出されず～2.3	検出されず	51 <sup>(注1)</sup>
八幡浜市 (原子力センター)	23.3.15～27.3.31	セシウム-137	検出されず～3.7	検出されず	20 <sup>(注1)</sup>

(注1) チェルノブイリ原発事故の監視強化調査での測定値(S61.5採取分)

表2－6－64 水道水の調査結果

採取場所	採取日	放射性物質 の種類	測定値 [mBq/ℓ ]	参考(過去の最大値) [mBq/ℓ ]
八幡浜市 (原子力センター)	23. 3. 15～27. 3. 31	検出されず		セシウム-137 1.1 <sup>(注1)</sup>

(注1) 文部科学省委託による放射能水準調査での測定値 (第26回中国核実験実施後のS56.6採取分)

表2－6－65 海洋試料の調査結果

試料の種類	採取場所	採取日 <sup>(注1)</sup>	放射性物質 の種類	測定値	単位	
ほんだわら	伊方町九町越沖	23. 4. 19	ヨウ素-131	0.95	Bq/kg 生	
		23. 7. 17	検出されず		Bq/kg 生	
		23. 10. 11	検出されず			
		24. 2. 8	検出されず			
むらさきいがい	伊方町九町越沖	23. 4. 19	検出されず		Bq/kg 生	
		23. 8. 6	検出されず			
		23. 10. 11	検出されず			
		24. 2. 8	検出されず			
海水	燧灘、伊予灘、宇和海	23. 5. 16	検出されず		mBq/ℓ	
		23. 7. 25～28	検出されず			
		23. 10. 17～20	検出されず			
		24. 1. 16～18	検出されず			

(注1) 測定結果に異常がないため、平成24年4月以降は通常調査へ移行した。